

Published Manual Number/ECN: MTPP1S04U1/2018462A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 11/12/2018
- Document ECNs: Latest



**MP1540_, MP1556_, MP1640_,
MP1650_, MP1656_, MP1A50_,
MP1A56_**



MTPP1S04U1/18462A

1	1. English	
3	Safety Guide—Single Stage Membrane Press	MTPP1S02EN/20180514
21	2. Español	
23	Guía de seguridad—Prensa de membrana de etapa única	MTPP1S02ES/20180514
41	3. Français	
43	Securite— Presse à membrane à étage unique	MTPP1S02FR/20180514

English

1



Published Manual Number: MTPP1S02EN

- Specified Date: 20180514
- As-of Date: 20180514
- Access Date: 20180514
- Depth: Detail
- Custom: n/a
- Applicability: PPM
- Language Code: ENG01, Purpose: publication, Format: 1colA

Safety Guide—

Single Stage Membrane Press



Applicable Milnor® products by model number:

MP1540CL	MP1540CR	MP1540L-	MP1540R-	MP1550CL	MP1550CR	MP1550L-
MP1550R-	MP1556CL	MP1556CR	MP1556L-	MP1556R-	MP1601CL	MP1601CR
MP1601LF	MP1601R-	MP1601RT	MP1602CL	MP1602CR	MP1602LF	MP1602RT
MP1603CL	MP1603CR	MP1603L-	MP1603R-	MP1604CL	MP1604CR	MP1604L-
MP1604R-	MP1640CL	MP1640CR	MP1640L-	MP1640R-	MP1656CL	MP1656CR
MP1656L-	MP1656R-	MP1A03CL	MP1A03CR	MP1A03L-	MP1A03R-	MP1A50CL
MP1A50CR	MP1A50L-	MP1A50R-	MP1A56CL	MP1A56CR	MP1A56L-	MP1A56R-

Table of Contents

Sections	Figures, Tables, and Supplements
<p>1. General Safety Requirements—Vital Information for Management Personnel (Document BIUUUS04)</p> <p>1.1. Laundry Facility</p> <p>1.2. Personnel</p> <p>1.3. Safety Devices</p> <p>1.4. Hazard Information</p> <p>1.5. Maintenance</p>	
<p>2. Internal Electrical and Mechanical Hazards (Document BIUUUS21)</p> <p>2.1. Safety Placards—Internal Electrical and Mechanical Hazards (Document BIUUUS15)</p> <p>2.2. Safety Alert Messages—Internal Electrical and Mechanical Hazards (Document BIUUUS11)</p>	<p>Figure 1: Internal Electrical and Mechanical Hazards</p>
<p>3. External Mechanical Hazards (Document BIUUUS22)</p> <p>3.1. Safety Placards—External Mechanical Hazards (Document BIUUUS16)</p> <p>3.2. Safety Alert Messages—External Mechanical Hazards (Document BIUUUS12)</p>	<p>Figure 2: External Mechanical Hazards</p>
<p>4. Safety Alert Messages—Unsafe Conditions (Document BIUUUS14)</p> <p>4.1. Damage and Malfunction Hazards</p> <p>4.1.1. Hazards Resulting from Inoperative Safety Devices</p> <p>4.1.2. Hazards Resulting from Damaged Mechanical Devices</p> <p>4.2. Careless Use Hazards</p> <p>4.2.1. Careless Operation Hazards—Vital Information for Operator Personnel (see also operator hazards throughout manual)</p> <p>4.2.2. Careless Servicing Hazards—Vital Information for Service Personnel (see also service hazards throughout manuals)</p>	
<p>5. Proximity Safeguarding for Automatic Shuttle Conveyors (Document BISUU01)</p>	

Sections	Figures, Tables, and Supplements
5.1. Applicability	
5.2. References for Proximity Safeguarding	
5.3. Hazards To Personnel in Proximity to Shuttle Conveyors	
5.4. How Milnor Accommodates Proximity Safeguarding	
5.5. Examples of Safety Fencing With Interlocked Gates	Figure 3: Example Fence Layout for Automated Laundering System Where One Tunnel Serves a Bank of Dryers
	Figure 4: Example Fence Layout for Automated Laundering System Where Two Tunnels Serve a Bank of Dryers
5.5.1. Fence Dimensions	
5.5.2. Fence Materials and Setback	
5.5.3. Gates	
5.5.4. Control Circuitry	
5.5.5. System Emergency Stop Switches	
5.5.6. Isolating Individual Machine Controls	
5.5.7. Recommended Signage	
6. Wiring Safety Fence Gate Interlocks on Milnor® Shuttles, Presses and Centrifugal Extractors (Document BISUUI02)	
6.1. Precautions	
6.2. Wiring Guidelines	
6.3. Testing	
6.3.1. Testing Gate Interlocks	
6.3.2. Testing Three-wire Circuit Components on Each Interlocked Machine	Table 1: Typical Three-wire Circuit Components

1. General Safety Requirements—Vital Information for Management Personnel

Incorrect installation, neglected preventive maintenance, abuse, and/or improper repairs, or changes to the machine can cause unsafe operation and personal injuries, such as multiple fractures, amputations, or death. The owner or his selected representative (owner/user) is responsible for understanding and ensuring the proper operation and maintenance of the machine. The owner/user must familiarize himself with the contents of all machine instruction manuals. The owner/user should direct any questions about these instructions to a Milnor® dealer or the Milnor® Service department.

Most regulatory authorities (including OSHA in the USA and CE in Europe) hold the owner/user ultimately responsible for maintaining a safe working environment. Therefore, the owner/user must do or ensure the following:

- recognize all foreseeable safety hazards within his facility and take actions to protect his personnel, equipment, and facility;
- work equipment is suitable, properly adapted, can be used without risks to health or safety, and is adequately maintained;
- where specific hazards are likely to be involved, access to the equipment is restricted to those employees given the task of using it;
- only specifically designated workers carry out repairs, modifications, maintenance, or servicing;
- information, instruction, and training is provided;
- workers and/or their representatives are consulted.

Work equipment must comply with the requirements listed below. The owner/user must verify that installation and maintenance of equipment is performed in such a way as to support these requirements:

- control devices must be visible, identifiable, and marked; be located outside dangerous zones; and not give rise to a hazard due to unintentional operation;
- control systems must be safe and breakdown/damage must not result in danger;
- work equipment is to be stabilized;
- protection against rupture or disintegration of work equipment;
- guarding, to prevent access to danger zones or to stop movements of dangerous parts before the danger zones are reached. Guards to be robust; not give rise to any additional hazards; not be easily removed or rendered inoperative; situated at a sufficient distance from the danger zone; not restrict view of operating cycle; allow fitting, replacing, or maintenance by restricting access to relevant area and without removal of guard/protection device;
- suitable lighting for working and maintenance areas;
- maintenance to be possible when work equipment is shut down. If not possible, then protection measures to be carried out outside danger zones;
- work equipment must be appropriate for preventing the risk of fire or overheating; discharges of gas, dust, liquid, vapor, other substances; explosion of the equipment or substances in it.

1.1. Laundry Facility

Provide a supporting floor that is strong and rigid enough to support—with a reasonable safety factor and without undue or objectionable deflection—the weight of the fully loaded machine and the forces transmitted by it during operation. Provide sufficient clearance for machine movement.

Provide any safety guards, fences, restraints, devices, and verbal and/or posted restrictions necessary to prevent personnel, machines, or other moving machinery from accessing the machine or its path. Provide adequate ventilation to carry away heat and vapors. Ensure service connections to installed machines meet local and national safety standards, especially regarding the electrical disconnect (see the National Electric Code). Prominently post safety information, including signs showing the source of electrical disconnect.

1.2. Personnel

Inform personnel about hazard avoidance and the importance of care and common sense. Provide personnel with the safety and operating instructions that apply to them. Verify that personnel use proper safety and operating procedures. Verify that personnel understand and abide by the warnings on the machine and precautions in the instruction manuals.

1.3. Safety Devices

Ensure that no one eliminates or disables any safety device on the machine or in the facility. Do not allow machine to be used with any missing guard, cover, panel or door. Service any failing or malfunctioning device before operating the machine.

1.4. Hazard Information

Important information on hazards is provided on the machine safety placards, in the Safety Guide, and throughout the other machine manuals. **Placards must be kept clean so that the information is not obscured. They must be replaced immediately if lost or damaged. The Safety Guide and other machine manuals must be available at all times to the appropriate personnel.** See the machine service manual for safety placard part numbers. Contact the Milnor Parts department for replacement placards or manuals.

1.5. Maintenance

Ensure the machine is inspected and serviced in accordance with the norms of good practice and with the preventive maintenance schedule. Replace belts, pulleys, brake shoes/disks, clutch plates/tires, rollers, seals, alignment guides, etc. before they are severely worn. Immediately investigate any evidence of impending failure and make needed repairs (e.g., cylinder, shell, or frame cracks; drive components such as motors, gear boxes, bearings, etc., whining, grinding, smoking, or becoming abnormally hot; bending or cracking of cylinder, shell, frame, etc.; leaking seals, hoses, valves, etc.) Do not permit service or maintenance by unqualified personnel.

— End of BIUUUS04 —


2. Internal Electrical and Mechanical Hazards

2.1. Safety Placards—Internal Electrical and Mechanical Hazards

[Document BIUUUS15]

One or more safety placards on the machine, similar to the following, alert personnel to hazards inside the machine and in electrical enclosures.

Figure 1: Internal Electrical and Mechanical Hazards

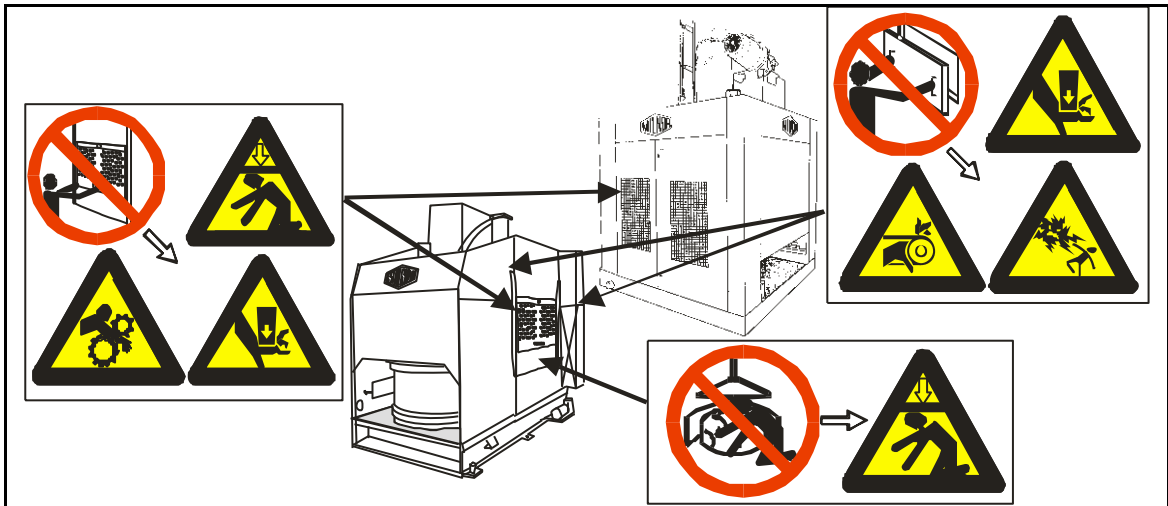

2.2. Safety Alert Messages—Internal Electrical and Mechanical Hazards [Document BIUUUS11]

The following are instructions about hazards inside the machine and in electrical enclosures.



WARNING 1: Electrocutation and Electrical Burn Hazards—Contact with electric power can kill or seriously injure you. Electric power is present inside the cabinetry unless the main machine power disconnect is off.

- Do not unlock or open electric box doors.
- Do not remove guards, covers, or panels.
- Do not reach into the machine housing or frame.
- Keep yourself and others off of machine.
- Know the location of the main machine disconnect and use it in an emergency to remove all electric power from the machine.



WARNING 2: Entangle and Crush Hazards—Contact with moving components normally isolated by guards, covers, and panels, can entangle and crush your limbs. These components move automatically.

- Do not remove guards, covers, or panels.
- Do not reach into the machine housing or frame.
- Keep yourself and others off of machine.
- Know the location of all emergency stop switches, pull cords, and/or kick plates and use them in an emergency to stop machine motion.



CAUTION 3: Crush and Entrap Hazards—The bell will crush your body or limbs if it descends while you are under it. Bell can descend with power off or on.

- Do not reach into the machine housing or frame.
- Use the factory supplied gaff-hook to move objects inside the housing.

— End of BIUUUS21 —

3. External Mechanical Hazards

3.1. Safety Placards—External Mechanical Hazards [Document BIUUUS16]

One or more safety placards on the machine, similar to the following, alert personnel to hazards around the front, sides, rear or top of the machine.

Figure 2: External Mechanical Hazards



3.2. Safety Alert Messages—External Mechanical Hazards [Document BIUUUS12]

The following are instructions about hazards around the front, sides, rear or top of the machine.



CAUTION 4: Fall, Entangle, and Strike Hazards—Machine motion can cause you to fall or become entangled in or struck by nearby objects if you stand, walk, or ride on the machine. Shuttles and conveyor belts move automatically.

- Keep yourself and others off of machine.

— End of BIUUUS22 —

4. Safety Alert Messages—Unsafe Conditions

4.1. Damage and Malfunction Hazards

4.1.1. Hazards Resulting from Inoperative Safety Devices



WARNING [5]: Multiple Hazards—Operating the machine with an inoperative safety device can kill or injure personnel, damage or destroy the machine, damage property, and/or void the warranty.

- Do not tamper with or disable any safety device or operate the machine with a malfunctioning safety device. Request authorized service.



WARNING [6]: Electrocutation and Electrical Burn Hazards—Electric box doors—Operating the machine with any electric box door unlocked can expose high voltage conductors inside the box.

- Do not unlock or open electric box doors.



WARNING [7]: Entangle and Crush Hazards—Guards, covers, and panels—Operating the machine with any guard, cover, or panel removed exposes moving components.

- Do not remove guards, covers, or panels.

4.1.2. Hazards Resulting from Damaged Mechanical Devices



WARNING [8]: Multiple Hazards—Operating a damaged machine can kill or injure personnel, further damage or destroy the machine, damage property, and/or void the warranty.

- Do not operate a damaged or malfunctioning machine. Request authorized service.

4.2. Careless Use Hazards

4.2.1. Careless Operation Hazards—Vital Information for Operator Personnel (see also operator hazards throughout manual)



WARNING [9]: Multiple Hazards—Careless operator actions can kill or injure personnel, damage or destroy the machine, damage property, and/or void the warranty.

- Do not tamper with or disable any safety device or operate the machine with a malfunctioning safety device. Request authorized service.
- Do not operate a damaged or malfunctioning machine. Request authorized service.
- Do not attempt unauthorized servicing, repairs, or modification.
- Do not use the machine in any manner contrary to the factory instructions.
- Use the machine only for its customary and intended purpose.
- Understand the consequences of operating manually.



CAUTION [10]: Goods Damage and Wasted Resources—Entering incorrect cake data causes improper processing, routing, and accounting of batches.

- Understand the consequences of entering cake data.

4.2.2. **Careless Servicing Hazards—Vital Information for Service Personnel (see also service hazards throughout manuals)**



WARNING [11]: Electrocutation and Electrical Burn Hazards—Contact with electric power can kill or seriously injure you. Electric power is present inside the cabinetry unless the main machine power disconnect is off.

- Do not service the machine unless qualified and authorized. You must clearly understand the hazards and how to avoid them.
- Abide by the current OSHA lockout/tagout standard when lockout/tagout is called for in the service instructions. Outside the USA, abide by the OSHA standard in the absence of any other overriding standard.



WARNING [12]: Entangle and Crush Hazards—Contact with moving components normally isolated by guards, covers, and panels, can entangle and crush your limbs. These components move automatically.

- Do not service the machine unless qualified and authorized. You must clearly understand the hazards and how to avoid them.
- Abide by the current OSHA lockout/tagout standard when lockout/tagout is called for in the service instructions. Outside the USA, abide by the OSHA standard in the absence of any other overriding standard.



CAUTION [13]: Crush Hazards—The bell will crush your body or limbs if it descends while you are under it. Bell can descend with power off or on.

- Secure both red safety stands in accordance with the instructions furnished, then lock out and tag out power at the main machine disconnect before working under the bell.

— End of BIUUUS14 —

5. Proximity Safeguarding for Automatic Shuttle Conveyors

Proximity safeguarding—a means of preventing personnel from entering the path of a machine, such as an industrial robot, that moves within a large area.

5.1. Applicability

This document—

applies to Milnor® automated laundering systems with shuttle conveyors that move without operator intervention (automatic operation),

does not apply to shuttles that require operator input continually, such as directing all shuttle movements (manual operation).

5.2. References for Proximity Safeguarding

ANSI Z8.1-2016 “American National Standard for Commercial Laundry and Drycleaning Equipment and Operations - Safety Requirements”

OSHA Standard 29 CFR § 1910.212 “General Requirements for All Machines”

OSHA Directive STD 01-12-002 - Pub 8-1.3 “Guidelines for Robotic Safety”

ANSI/RIA R15.06-2012 “American National Standard for Industrial Robots and Robot Systems- Safety Requirements”

ANSI/ASME B15.1-2000 “Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus”

OSHA Publication 3067 “Concepts and Techniques of Machine Safeguarding”

ISO 10472-1 “Safety Requirements for Industrial Laundry Machinery”

5.3. Hazards To Personnel in Proximity to Shuttle Conveyors

Milnor automated laundering systems use automatic shuttle conveyors to transport goods among the processing machines in the system. Depending on model, an automatic shuttle conveyor may move in any of the following ways, in addition to running its conveyor belt(s):

- It may travel along (traverse) a line of machines (typically dryers).
- Its conveyor bed(s) may ascend and descend (elevate) within the machine frame.
- Its conveyor bed(s) may extend and retract within the machine frame.
- The conveyor bed and frame may pivot.
- Wet goods shuttles have a bucket that elevates and tilts.

These motions pose strike, crush, sever, and entrapment hazards to personnel in proximity to the shuttle. **For the safety of personnel, owner/users must provide proximity safeguarding that protects personnel from the moving shuttle.**

A common method of proximity safeguarding is safety fencing with interlocked gates that disable the shuttle when a gate is opened. When a shuttle is disabled, this will eventually cause other machines in the system to hold (wait for action from another machine), but it will not necessarily cause them to immediately stop moving. In the case of a tunnel system, the press or centrifugal extractor can pose additional hazards to personnel in proximity to the equipment. **Hence, the safeguards must also disable any presses or extractors.** Tunnels and dryers do not pose a significant hazard to personnel merely because they are in proximity to the equipment, and need not be automatically disabled.



WARNING [14]: Multiple Hazards—Proximity safeguarding provides only partial protection and only against injury resulting from entering the shuttle path. It is not a substitute for proper

lockout/tagout procedures and good safety practices.

- Always lockout/tagout any individual machine (or follow the published maintenance procedures) when performing maintenance or clearing a fault on that machine.
- Ensure that all personnel understand the safeguards and do not attempt to defeat them.
- Inspect safeguards weekly to ensure that they are not mechanically or electrically circumvented.

5.4. How Milnor Accommodates Proximity Safeguarding

Milnor provides connection points on shuttles, presses and centrifugal extractors for interfacing with devices such as gate interlock switches. These connection points are tagged for easy identification. When Milnor provides equipment layout drawings for an automated laundering system, it indicates on the drawing, the perimeter of the shuttle movement area that must be guarded. The following hazard statement is displayed on connection point tags as well as equipment layout drawings prepared by Milnor:



WARNING [15]: Strike, Crush, Sever, and Entrapment Hazards—Serious bodily injury or death can result to personnel in proximity to machinery/systems that traverse, elevate, extend, pivot, and/or tilt. The following mandatory minimum safety requirements must be installed with the machinery system (local codes may require additional precautions):

- Safety fence enclosing machine movement areas,
- Lockable electrical interlocks on all gates, properly interfaced as shown on machine schematics, to disable machine movement when any gate is opened,
- Signs to alert personnel to these hazards, placed prominently around the fenced area.

Although the objectives of proximity safeguarding are the same anywhere, design requirements vary with local codes (which occasionally change) and with the plant layout. For this reason, Milnor does not provide detailed designs or materials for proximity safeguarding. If the necessary expertise does not exist within the owner/user's organization, consult appropriate sources such as local engineers or architects specializing in industrial facility design.

5.5. Examples of Safety Fencing With Interlocked Gates

Fencing with interlocked gates like that depicted in [Figure 3](#) and [Figure 4](#), may be used to meet the proximity safeguarding requirement. Should the owner/user choose this method, the following information may be useful. However, **this information may not satisfy current or local code requirements. The owner/user must determine its suitability for his particular facility.**

Figure 3: Example Fence Layout for Automated Laundering System Where One Tunnel Serves a Bank of Dryers


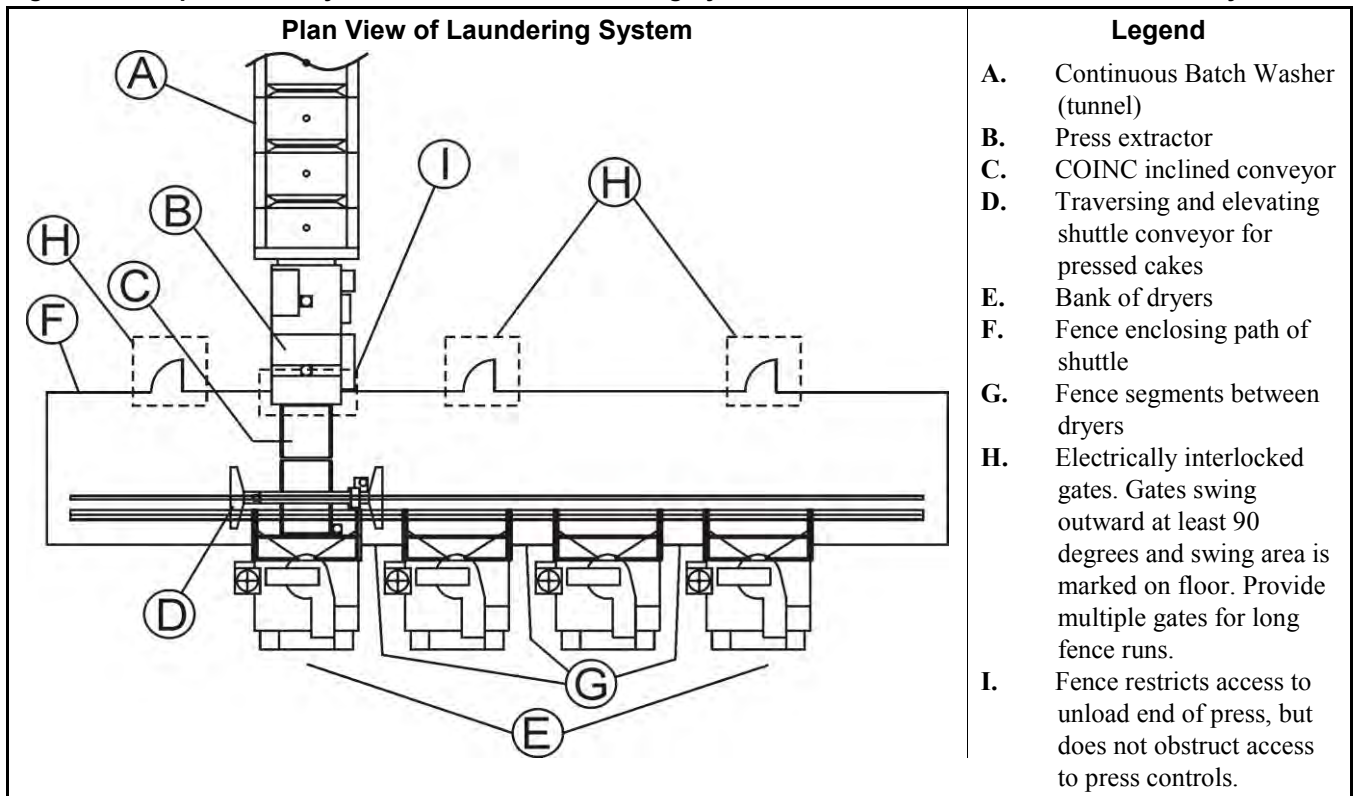


Figure 4: Example Fence Layout for Automated Laundering System Where Two Tunnels Serve a Bank of Dryers

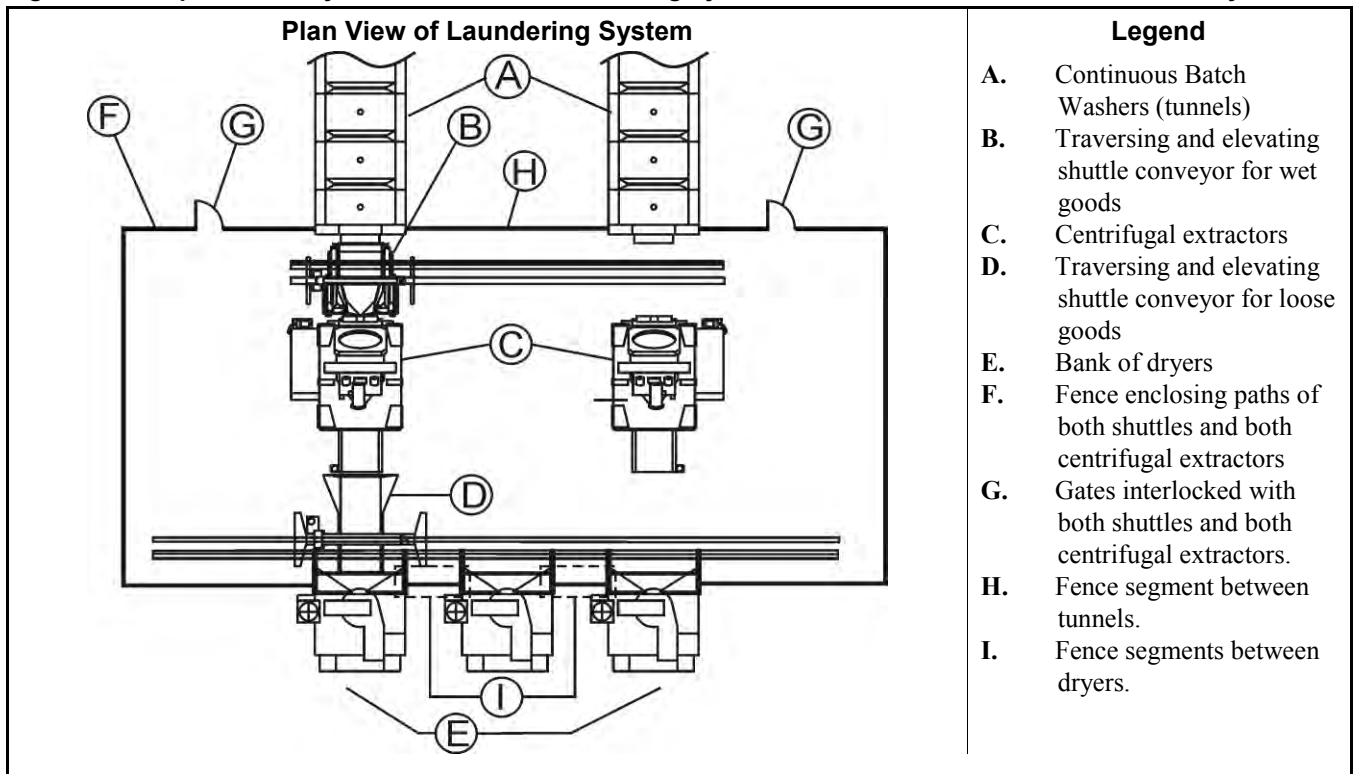

- 5.5.1. Fence Dimensions**—The fence must discourage climbing over and prevent crawling under.
- 5.5.2. Fence Materials and Setback**—The fence must be constructed of materials and located so as to prevent personnel from reaching through gaps in the fence and contacting the enclosed machinery.
- 5.5.3. Gates**—Personnel gates must be held firmly closed but permit personnel to easily pass through when necessary. Gates must be equipped with a positive latching arrangement to prevent accidental opening. Adequate floor space must be provided to allow the gate to swing at least 90 degrees when fully open. Gates must open outward; that is, away from the fenced perimeter. The floor must be permanently marked to show the gate's swing area, to discourage obstructing its movement.
- 5.5.4. Control Circuitry**—All gates must be electrically interlocked with any shuttle conveyors within the fenced area and with any presses or centrifugal extractors that the fence either encloses or intersects. Opening any gate must have the following effects:
1. Shuttle(s), press(es), and/or centrifugal extractor(s) stop moving immediately.
 2. An audible alarm sounds.
 3. Shuttle(s), press(es), and/or centrifugal extractor(s) cannot be restarted merely by closing the gate(s), but must be restarted at the machine control panel once the gate(s) are closed.
- Milnor shuttles, presses and centrifugal extractors provide such functionality when properly interfaced with gate interlock switches.
- 5.5.5. System Emergency Stop Switches**—The laundry must establish rules and procedures that prohibit personnel from remaining within the fenced area with machine(s) enabled, except in accordance with published maintenance procedures. System emergency stop switches (panic buttons) should be provided inside and outside the fenced perimeter. Emergency stop switches should be located so that personnel anywhere inside the fenced perimeter are only a short distance from a switch, and they should be clearly marked as to their locations and function. Connect switches in series with the gate interlocks so that pressing an emergency stop switch performs the same control function as opening a gate.
- 5.5.6. Isolating Individual Machine Controls**—The interlock circuitry for each machine must be electrically isolated from that of the other machines. Hence, each gate interlock switch must provide as many pairs of dry contacts as there are machines to interface to. A pair of switch contacts must never be shared by two or more machines.
- 5.5.7. Recommended Signage**—Safety placards should be posted along the fence and at each gate, alerting personnel to the hazards within. At minimum, the size of lettering and distance between placards should be such that anyone contemplating entering the fenced area will likely see and read the placard first. Wording should be provided in each native language spoken by laundry personnel.

— End of BISUI01 —

6. Wiring Safety Fence Gate Interlocks on Milnor® Shuttles, Presses and Centrifugal Extractors

This document is to be used in conjunction with Milnor document W6SYSSG “Micro 6 Systems Schematic: Customer-Provided Safety Fence Gate Interlock”. You will find this schematic document in the circuit guide for your machine. Together, these documents describe how to connect a customer-provided gate switch or series of switches to any Milnor shuttle, press, or centrifugal extractor. Another Milnor document—BISUUI01 “Proximity Safeguarding for Automatic Shuttle Conveyors”—discusses the general hazards that safety fencing addresses.

6.1. Precautions



WARNING 16: Electrocutation and Electrical Burn Hazards—Contact with electric power can kill or seriously injure you. Electric power is present inside the cabinetry unless the main machine power disconnect is off.

- Do not service the machine unless qualified and authorized. You must clearly understand the hazards and how to avoid them.
- Perform all work with machine power locked out/tagged out.



WARNING 17: Strike and Crush Hazards—A traveling machine such as a shuttle can strike, crush, or entrap you if you ride on it or enter its path. Traveling machines or their components can move automatically in any direction. Placing a system machine on line by energizing the machine control may immediately summon a shuttle or other traveling machine.

- Lock out and tag out power to the traveling machine at the main machine disconnect if you must work in the path of the traveling machine.

6.2. Wiring Guidelines

As explained in BISUUI01, a gate interlock switch must have one pole per machine to be interlocked. Each pole on the switch must be electrically isolated from any other poles on that switch. The gate interlock circuit for a given machine is a series circuit that includes one pole per switch (per gate). This circuit is wired into, and becomes part of the machine's three-wire circuit (see definition below).

three-wire circuit—a circuit that provides control power for all machine functions. Any of several safety devices in the three-wire circuit will open the circuit and stop machine operation if a malfunction is detected. Once open, the three-wire circuit can only be closed by manual intervention and then only if the condition that opened the circuit is rectified.

W6SYSSG depicts schematically, various circuit segments the technician may encounter, depending on the type and age of the machine. Only one depiction will match a given machine. It may be helpful to refer to the electrical schematics for your machine; however, you should be able to identify the pertinent electrical components by referring to the tags inside the electric box doors on your machine. You will use one of two wiring methods depending on which circuit segment on W6SYSSG corresponds to your machine:

1. **Jumpered terminals**—Remove the jumper and connect the two incoming conductors to the terminals (pins) where the jumpers were removed. A tag was tied to the jumper at the factory to identify this as the gate interlock switch connection point.
2. **Circuitry that must be split**—Locate convenient connection points (e.g., a pin on a switch) at which to split the circuit and connect the incoming conductors. You may need to splice wires to complete the connection.

6.3. Testing

Once wiring is completed, it is vital to test the system to ensure that:

1. all gate interlocks function properly, and
2. all components that were part of the machine's three-wire circuit before the gate interlocks were added continue to function properly. The objective is to ensure that the added wiring did not inadvertently bypass existing components.

6.3.1. Testing Gate Interlocks

1. Close all gates.
2. Restore power to all interlocked machines.
3. **For each gate:**
 - a. Start all interlocked machines (Ⓜ) and place in *Manual* mode (all machines idling in manual).
 - b. Open the gate and verify that all interlocked machines shut down (as indicated by their individual operator alarms).
 - c. Close the gate so the next gate can be tested.

6.3.2. Testing Three-wire Circuit Components on Each Interlocked Machine

—Typically, these include the components listed in [Table 1](#).

Table 1: Typical Three-wire Circuit Components

Component	Found On		
	Shuttle	Press	Centrifugal Extractor
Stop (0) push button on control panel	✓	✓	✓
Emergency Stop switch(es) (locking push button)	✓	✓	✓
Manually lifted access door (typically two per machine)		✓	
Manually removed access panel (typically two per machine)			✓
Pull cord (certain shuttles)	✓		
Kick plate (typically two per machine)	✓		

Test each interlocked machine as follows:

1. Start the machine and place in *Manual* mode (machine idling in manual).
2. For each three-wire circuit component on the machine:
 - a. Actuate the component (e.g., press the Stop button) and verify that the machine shuts down (as indicated by the operator alarm).
 - b. If needed, de-actuate the component. For example, release an Emergency Stop switch or close an access door, so the next component can be tested.

— End of BISUUI02 —

Español

2



Published Manual Number: MTPP1S02ES

- Specified Date: 20180514
- As-of Date: 20180514
- Access Date: 20180606
- Depth: Detail
- Custom: n/a
- Applicability: PPM
- Language Code: SPA01, Purpose: publication, Format: 1colA

Guía de seguridad—

Prensa de membrana de etapa única

PRECAUCIÓN: La Corporación Pellerin Milnor proporcionó la información contenida en este manual, en la **Versión en inglés solamente**. Milnor realizó su mejor esfuerzo para ofrecer una traducción de calidad, pero no declara, promete o garantiza la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en la versión no escrita en inglés.

Además, Milnor no ha hecho ninguna verificación de la información contenida en la versión no escrita en inglés, ya que fue completamente elaborada por terceros. Por lo tanto, Milnor expresamente niega cualquier responsabilidad por errores en sustancia o forma y no se responsabiliza por la utilización como fuente de apoyo, o consecuencias de utilizar la información en la versión no escrita en inglés.

Bajo ninguna circunstancia deberá Milnor o sus representantes o funcionarios ser responsables por daños directos, indirectos, incidentales, punitivos o consecuentes que puedan resultar del uso o mal uso, utilizar como fuente de apoyo la versión no escrita en inglés de este manual, o que puedan resultar de faltas, omisiones o errores en la traducción.

Productos aplicables de Milnor® por número de modelo:

MP1540CL	MP1540CR	MP1540L-	MP1540R-	MP1550CL	MP1550CR	MP1550L-
MP1550R-	MP1556CL	MP1556CR	MP1556L-	MP1556R-	MP1601CL	MP1601CR
MP1601LF	MP1601R-	MP1601RT	MP1602CL	MP1602CR	MP1602LF	MP1602RT
MP1603CL	MP1603CR	MP1603L-	MP1603R-	MP1604CL	MP1604CR	MP1604L-
MP1604R-	MP1640CL	MP1640CR	MP1640L-	MP1640R-	MP1656CL	MP1656CR
MP1656L-	MP1656R-	MP1A03CL	MP1A03CR	MP1A03L-	MP1A03R-	MP1A50CL
MP1A50CR	MP1A50L-	MP1A50R-	MP1A56CL	MP1A56CR	MP1A56L-	MP1A56R-

Índice general

Secciones	Figuras, tablas y complementos
1. Requisitos de seguridad generales—información vital para los encargados (Documento BIUUUS04)	
1.1. Facilidad de lavado	
1.2. Personal	
1.3. Dispositivos de seguridad	
1.4. Información sobre peligros	
1.5. Mantenimiento	
2. Peligros eléctricos y mecánicos internos (Documento BIUUUS21)	
2.1. Placas con indicaciones de seguridad—Peligros eléctricos y mecánicos internos (Documento BIUUUS15)	Figura 1: Peligros eléctricos y mecánicos internos
2.2. Mensajes de alerta de seguridad—Peligros eléctricos y mecánicos internos (Documento BIUUUS11)	
3. Peligros Mecánicos Externos (Documento BIUUUS22)	
3.1. Placas con indicaciones de seguridad—Peligros Mecánicos Externos (Documento BIUUUS16)	Figura 2: Peligros Mecánicos Externos
3.2. Mensajes de alerta de seguridad—Peligros Mecánicos Externos (Documento BIUUUS12)	
4. Mensajes de alerta de seguridad—Condiciones peligrosas (Documento BIUUUS14)	
4.1. Peligros que resultan del equipo dañado o que funcione incorrectamente	
4.1.1. Peligros que resultan de los dispositivos de seguridad inoperantes	
4.1.2. Peligros que resultan de los dispositivos mecánicos dañados	
4.2. Peligros que resultan de usar el equipo negligentemente	
4.2.1. Peligros que resultan de la operación descuidada—información vital para los operadores del equipo (Consulte también el manual.)	
4.2.2. Peligros que resultan del descuido durante mantenimiento—información vital para el personal que mantiene el equipo (Consulte también el manual.)	

5. Protección de proximidad para cintas transportadoras automáticas (Documento BISUUI01)

- 5.1. Aplicabilidad**
- 5.2. Referencias para protección de proximidad**
- 5.3. Peligros para el personal en proximidad a cintas transportadoras**
- 5.4. Cómo incorpora Milnor la protección de proximidad**
- 5.5. Ejemplos de barreras de seguridad con puertas enclavadas**

- 5.5.1. Dimensiones de la barrera
- 5.5.2. Materiales y retroceso de la barrera
- 5.5.3. Puertas
- 5.5.4. Circuitos de control
- 5.5.5. Interruptores de parada de emergencia del sistema
- 5.5.6. Aislamiento de controles de máquina individuales
- 5.5.7. Señalización recomendada

6. Interruptores de seguridad de la puerta de la barrera de seguridad para el cableado en Milnor® cintas, prensas y extractores centrifugos (Documento BISUUI02)

- 6.1. Precauciones**
- 6.2. Pautas de cableado**
- 6.3. Prueba**
 - 6.3.1. Prueba de enclavamientos de puerta
 - 6.3.2. Prueba de componentes del circuito trifásico en cada máquina con enclavamiento

Figura 3: Diseño de la barrera de ejemplo para el sistema de lavado automático en el que un túnel sirve un banco de secadoras

Figura 4: Diseño de barrera de ejemplo para el sistema de lavado automático en el que dos túneles sirven un banco de secadoras

Tabla 1: Componentes habituales del circuito trifásico

1. Requisitos de seguridad generales—información vital para los encargados

La instalación incorrecta, la falta de mantenimiento preventivo, el abuso y las reparaciones inadecuadas o cambios en la máquina pueden llevar a una falta de seguridad en su funcionamiento y a daños personales, como fracturas múltiples, amputaciones o la muerte. El dueño o el representante que haya nombrado (dueño o usuario) tiene la responsabilidad de comprender y garantizar que se cumplan los términos correctos de funcionamiento y mantenimiento de la máquina. El dueño o usuario debe familiarizarse con el contenido de todos los manuales de instrucciones de la máquina. El dueño o usuario debe dirigir cualquier pregunta relativa a estas instrucciones a un distribuidor de Milnor® o al departamento de servicio de Milnor®.

La mayoría de las autoridades que vigilan los reglamentos (incluidas la OSHA en los EE.UU. y la CE en Europa) consideran al dueño o usuario responsables finales del mantenimiento de un medio entorno de trabajo seguro. Por lo tanto, el dueño o usuario debe hacer o asegurarse de que se haga lo siguiente:

- reconocer todos los riesgos de seguridad previsible en sus instalaciones y dar los pasos necesarios para proteger a sus operarios, equipo e instalación;
- que el equipo de trabajo sea adecuado, esté correctamente adaptado, pueda emplearse sin riesgos de salud o seguridad y reciba el mantenimiento apropiado;
- que, donde puedan presentarse ciertos riesgos específicos, el acceso al equipo se restrinja a los empleados que tienen la tarea de utilizarlo;
- que sólo los trabajadores específicamente designados lleven a cabo las reparaciones, modificaciones, mantenimiento o servicio;
- que se proporcione información, capacitación y entrenamiento;
- que se consulte a los trabajadores o a sus representantes.

El equipo de trabajo debe ajustarse a los requisitos que se enumeran abajo. El dueño o usuario debe comprobar que la instalación y mantenimiento del equipo se realicen de tal modo que respalden estos requisitos:

- los dispositivos de control deben ser visibles, identificables y estar marcados; deben ubicarse fuera de zonas de peligro y no permitir que haya un riesgo debido a su funcionamiento accidental;
- los sistemas de control deben ser seguros y si se estropean o dañan no deben causar peligro;
- el equipo de trabajo debe estar estabilizado;
- debe haber protección contra la ruptura o desintegración del equipo de trabajo;
- debe haber guardas para impedir el acceso a zonas de riesgo o para detener el movimiento de piezas peligrosas antes de que lleguen a las zonas de peligro. Las guardas deben ser sólidas y no dar pie a riesgos adicionales, que no se les pueda retirar o se pueda evitar su funcionamiento con facilidad, que estén ubicadas a una distancia suficiente de la zona de peligro, que no limiten el campo de visión del ciclo operativo, que permitan los ajustes, reemplazos o mantenimiento mediante la restricción del acceso al área pertinente y sin eliminar el dispositivo de guarda o protección;
- debe haber una iluminación adecuada para las áreas de trabajo y mantenimiento;
- el mantenimiento debe ser posible cuando se apague el equipo de trabajo. Si no es posible, entonces deben tomarse medidas de protección fuera de las zonas de peligro;
- el equipo de trabajo debe ser adecuado para prevenir los riesgos de incendio o sobrecalentamiento, descargas de gas, polvo, líquidos, vapor u otras sustancias, y la explosión del equipo o las sustancias en su interior.

1.1. Facilidad de lavado

Proporcione un piso de apoyo que sea lo bastante fuerte y rígido como para soportar—con un factor razonable de seguridad y sin comba excesiva o inaceptable—el peso de la máquina completamente cargada y de las fuerzas que transmite al estar en funcionamiento. Proporcione espacio suficiente para el movimiento de la máquina. Proporcione las guardas, cercas, retenes, dispositivos y restricciones de seguridad verbales o

mediante carteles que sean necesarios para evitar que los operarios, las máquinas u otros equipos con movimiento puedan llegar a la máquina o al espacio en el que se mueve. Proporcione ventilación adecuada para deshacerse del calor y los gases. Asegúrese de que las conexiones de servicio de las máquinas instaladas cumplan con las normas de seguridad locales y nacionales, especialmente por cuanto se refiere a la desconexión eléctrica (consulte el Código Eléctrico Nacional de los EE.UU.). Exhiba de manera prominente la información de seguridad, incluidos los letreros que muestren el lugar de la desconexión eléctrica.

1.2. Personal

Informe a los operarios sobre cómo evitar riesgos y la importancia del cuidado y el sentido común. Proporcione a los operarios las instrucciones de seguridad y funcionamiento aplicables. Compruebe que los operarios emplean los procedimientos correctos de seguridad y funcionamiento. Compruebe que los operarios comprenden y respetan las advertencias que están en la máquina y las precauciones señaladas en los manuales de instrucciones.

1.3. Dispositivos de seguridad

Asegúrese de que nadie elimine ni desactive ningún dispositivo de seguridad de la máquina o en las instalaciones. No permita que se emplee la máquina si falta alguna guarda, cubierta, panel o puerta. Repare cualquier dispositivo que esté fallando o funcionando mal antes de operar la máquina.

1.4. Información sobre peligros

En las placas con indicaciones de seguridad de la máquina, en la Guía de seguridad y en todos los otros manuales de la máquina se proporciona información importante sobre los peligros. Consulte el manual de servicio de la máquina para conocer los números de parte de las placas con indicaciones de seguridad. Comuníquese con el departamento de partes Milnor en relación con el reemplazo de los manuales o las placas con indicaciones de seguridad.

1.5. Mantenimiento

Asegúrese de que la máquina sea inspeccionada y reciba servicio de acuerdo con las normas de práctica correcta y con el programa de mantenimiento preventivo. Reemplace las bandas, poleas, zapatas o discos de freno, zapatas o ruedas del embrague, rodillos, sellos, guías de alineación, etc., antes de que sufran un desgaste grave. Investigue de inmediato cualquier indicio de fallo inminente y haga las reparaciones necesarias (por ejemplo, grietas en el tambor, la carcasa o el armazón; componentes de impulso tales como los motores, cajas de cambios, cojinetes, etc., chillidos, rechinamientos, presencia de humo o calentamiento excesivo; combas o grietas en el tambor, la carcasa, el armazón, etc.; juntas, mangueras válvulas u otros elementos con fugas). No permita que se dé servicio o mantenimiento por parte de personal no cualificado.


— Fin de BIUUS04 —

2. Peligros eléctricos y mecánicos internos

2.1. Placas con indicaciones de seguridad—Peligros eléctricos y mecánicos internos [Documento BIUUUS15]

Una o más de las placas con indicaciones de seguridad en la máquina, similares a las siguientes, advierten al personal sobre los peligros dentro de la máquina y en las cajas eléctricas.

Figura 1: Peligros eléctricos y mecánicos internos

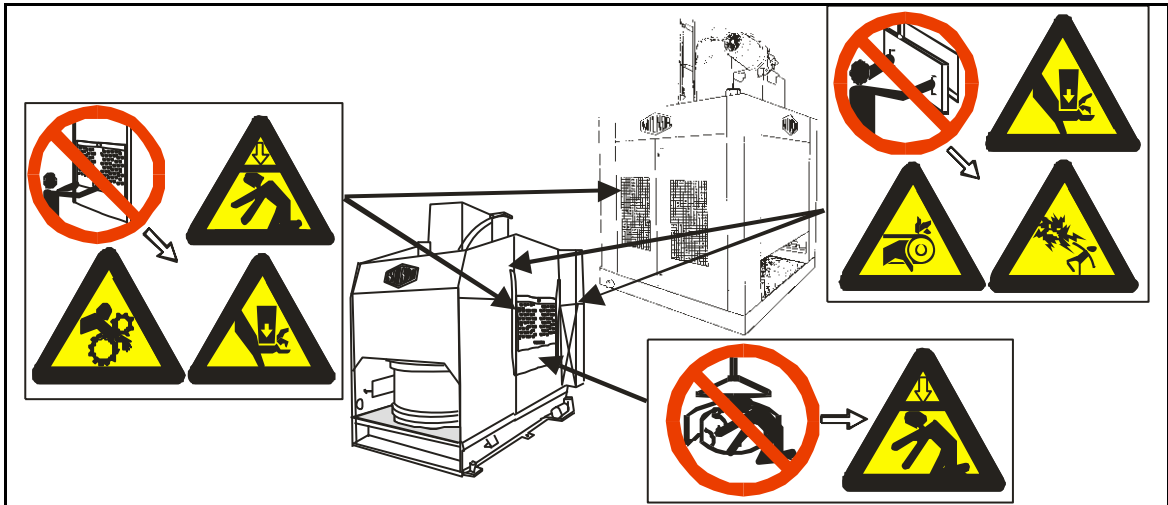

2.2. Mensajes de alerta de seguridad—Peligros eléctricos y mecánicos internos [Documento BIUUUS11]

Lo que se presenta a continuación son las instrucciones sobre los peligros dentro de la máquina y en las cajas eléctricas.



ADVERTENCIA [1]: Riesgos de electrocución y quemaduras por electricidad—El contacto con la electricidad puede ocasionarle lesiones graves o la muerte. La electricidad está presente dentro del gabinete, a menos que el interruptor principal, fuera de la máquina, esté desconectado.

- No destrabe ni abra las puertas de los tableros eléctricos.
- No retire las guardas, cubiertas o paneles.
- No introduzca la mano en la cubierta o carcasa de la máquina.
- Para evitar posibles daños, es conveniente que las personas se mantengan alejadas de la máquina.
- Conozca la ubicación de la desconexión principal y aprenda a utilizarla en una emergencia para eliminar toda la energía eléctrica dentro de la máquina.



ADVERTENCIA [2]: Riesgos de enredo y aplastamiento—El contacto con componentes en movimiento que están habitualmente aislados por guardas, cubiertas y paneles pueden enredar y aplastar sus miembros. Tenga en mente que estos componentes se mueven de manera automática.

- No retire las guardas, cubiertas o paneles.
- No introduzca la mano en la cubierta o carcasa de la máquina.
- Para evitar posibles daños, es conveniente que las personas se mantengan alejadas de la máquina.
- Debe conocer la ubicación de todos los interruptores, cuerdas de las que se puede tirar o placas que se puedan dañar, y emplearlos en caso de una emergencia para detener el movimiento de la máquina.



PRECAUCIÓN 3: Riesgos de aplastamiento y atrapado—La campana puede aplastar su cuerpo o miembros si desciende cuando usted esté debajo de ella. La campana puede descender con la energía activada o desactivada.

- No introduzca la mano en la cubierta o carcasa de la máquina.
- Use el gancho suministrado de fábrica para mover los objetos dentro de la cubierta.

— Fin de BIUUUS21 —

3. Peligros Mecánicos Externos

3.1. Placas con indicaciones de seguridad—Peligros Mecánicos Externos

[Documento BIUUUS16]

Una o más placas con indicaciones de seguridad en la máquina, similares a la siguiente, alertan al personal sobre los peligros alrededor de la parte delantera, lateral, trasera o superior de la máquina.

Figura 2: Peligros Mecánicos Externos



3.2. Mensajes de alerta de seguridad—Peligros Mecánicos Externos

[Documento BIUUUS12]

Lo que se presenta a continuación son las instrucciones sobre los peligros alrededor de la parte delantera, lateral, trasera o superior de la máquina.



PRECAUCIÓN 4: Riesgos de caída, enredo y golpes—El movimiento de la máquina puede provocar que usted caiga o se vea enredado o lo golpeen objetos cercanos si se pone de pie, camina o monta sobre la máquina. Las lanzaderas y las bandas sinfín se mueven de manera automática.

- Para evitar posibles daños, es conveniente que las personas se mantengan alejadas de la máquina.

— Fin de BIUUUS22 —

4. Mensajes de alerta de seguridad—Condiciones peligrosas

4.1. Peligros que resultan del equipo dañado o que funcione incorrectamente

4.1.1. Peligros que resultan de los dispositivos de seguridad inoperantes



ADVERTENCIA [5]: Riesgos diversos—El funcionamiento de la máquina con un dispositivo de seguridad que no funcione puede causar heridas o la muerte a los operarios, dañar o destruir la máquina, causar daños a la propiedad o anular la garantía.

- No interfiera, ni desactive, ningún dispositivo de seguridad. No ponga en funcionamiento la máquina cuando un dispositivo de seguridad no esté funcionando correctamente. Solicite ayuda de personas autorizadas.



ADVERTENCIA [6]: Riesgos de electrocución y quemaduras por electricidad—Puertas de los tableros eléctricos—El funcionamiento de la máquina con la puerta de cualquier tablero eléctrico abierta puede dejar al descubierto los cables de alto voltaje que hay en su interior.

- No destrabe ni abra las puertas de los tableros eléctricos.



ADVERTENCIA [7]: Riesgos de enredo y aplastamiento—Guardas, cubiertas y paneles—El funcionamiento de la máquina sin alguna de sus guardas, cubiertas o paneles deja al descubierto componentes en movimiento.

- No retire las guardas, cubiertas o paneles.

4.1.2. Peligros que resultan de los dispositivos mecánicos dañados



ADVERTENCIA [8]: Riesgos diversos—El funcionamiento de una máquina dañada puede herir o matar al personal operario, causar más daños a la máquina o destruirla, dañar la propiedad y anular la garantía.

- No haga funcionar una máquina dañada o que tenga problemas de funcionamiento. Solicite servicio autorizado.

4.2. Peligros que resultan de usar el equipo negligentemente

4.2.1. Peligros que resultan de la operación descuidada—información vital para los operadores del equipo (Consulte también el manual.)



ADVERTENCIA [9]: Riesgos diversos—Las acciones descuidadas de los operarios pueden causar heridas o la muerte, dañar o destruir la máquina, causar daños a la propiedad o anular la garantía.

- No interfiera, ni desactive, ningún dispositivo de seguridad. No ponga en funcionamiento la máquina cuando un dispositivo de seguridad no esté funcionando correctamente. Solicite ayuda de personas autorizadas.
- No haga funcionar una máquina dañada o que tenga problemas de funcionamiento. Solicite servicio autorizado.
- No intente poner en funcionamiento o realizar reparaciones o modificaciones sin autorización.
- No emplee la máquina de ninguna forma que sea contraria a las instrucciones del fabricante.
- Utilice la máquina sólo para el propósito habitual o para el que fue creada.
- Comprenda las consecuencias del funcionamiento manual.



PRECAUCIÓN [10]: Daño a la ropa y recursos desperdiciados—La introducción de datos incorrectos de la barra puede hacer que el procesamiento, encaminamiento y contabilización de los lotes sean incorrectos.

- Debe comprender las consecuencias que conlleva la introducción de datos de la barra.

4.2.2. Peligros que resultan del descuido durante mantenimiento—información vital para el personal que mantiene el equipo (Consulte también el manual.)



ADVERTENCIA [11]: Riesgos de electrocución y quemaduras por electricidad—El contacto con la electricidad puede ocasionarle lesiones graves o la muerte. La electricidad está presente dentro del gabinete, a menos que el interruptor principal, fuera de la máquina, esté desconectado.

- No realice ningún servicio a la máquina a menos que esté cualificado y autorizado. Comprenda claramente los peligros y la manera de evitarlos.
- Cumpla con la norma actual de etiquetado/bloqueo de OSHA cuando se indique en las instrucciones de servicio. Fuera de EE.UU., cumpla con la norma de OSHA en ausencia de cualquier otra norma predominante.



ADVERTENCIA [12]: Riesgos de enredo y aplastamiento—El contacto con componentes en movimiento que están habitualmente aislados por guardas, cubiertas y paneles pueden enredar y aplastar sus miembros. Tenga en mente que estos componentes se mueven de manera automática.

- No realice ningún servicio a la máquina a menos que esté cualificado y autorizado. Comprenda claramente los peligros y la manera de evitarlos.
- Cumpla con la norma actual de etiquetado/bloqueo de OSHA cuando se indique en las instrucciones de servicio. Fuera de EE.UU., cumpla con la norma de OSHA en ausencia de cualquier otra norma predominante.



PRECAUCIÓN [13]: Riesgo de aplastamiento —La campana puede aplastar su cuerpo o miembros si desciende cuando usted esté debajo de ella. La campana puede descender con la energía activada o desactivada.

- Asegure ambos pedestales de seguridad rojos siguiendo las instrucciones que se le proporcionaron y, a continuación, bloquee y señalice la energía en la desconexión principal de la máquina antes de trabajar debajo de la campana.

— Fin de BIUUUS14 —

5. Protección de proximidad para cintas transportadoras automáticas

Protección de proximidad—se trata de un medio para evitar que el personal acceda a la trayectoria de una máquina, por ejemplo, un robot industrial que se desplaza dentro de un área grande.

5.1. Aplicabilidad

Este documento—

- se aplica** a sistemas automatizados de lavado Milnor[®] con cintas transportadoras que se desplazan sin la intervención de un operario (funcionamiento automático),
- se no aplica** a cintas que requieran la intervención continua del operario, como dirigir todos los movimientos de la cinta (funcionamiento manual).

5.2. Referencias para protección de proximidad

- .ANSI Z8.1-2016 “Norma nacional estadounidense para equipos y operaciones comerciales de lavandería y limpieza en seco: requisitos de seguridad”
- OSHA Standard 29 CFR § 1910.212 “Requisitos generales para todas las máquinas”
- OSHA Directive STD 01-12-002 - Pub 8-1.3 “Directrices de seguridad robótica”
- ANSI/RIA R15.06-2012 “Norma nacional estadounidense para robots industriales y sistemas de robots: requisitos de seguridad”
- ANSI/ASME B15.1-2000 “Norma de seguridad para aparatos mecánicos de transmisión de potencia”
- OSHA Publication 3067 “Conceptos y técnicas de protección de la máquina”
- ISO 10472-1 “Requisitos de seguridad para maquinaria de lavandería industrial”

5.3. Peligros para el personal en proximidad a cintas transportadoras

Los sistemas de lavado automático de Milnor usan cintas transportadoras automáticas para transportar ropa entre las máquinas de procesamiento del sistema. Dependiendo del modelo, el sistema de transporte automático puede moverse de cualquiera de las siguientes maneras, además de hacer funcionar sus cintas transportadoras:

- Se puede desplazar a lo largo (recorrido) de una línea de máquinas (normalmente, secadoras).
- Sus plataformas transportadoras pueden ascender o descender (elevarse) en el bastidor de máquina.
- Sus plataformas transportadoras pueden extenderse o retraerse en el bastidor de máquina.
- La plataforma transportadora y el bastidor pueden girar.
- Las cintas para ropa mojada cuentan con un cubo que se eleva y se inclina.

Estos movimientos representan un peligro de golpe, aplastamiento, corte y atrapamiento para el personal que se encuentra cerca de la cinta. **Para la seguridad del personal, el propietario o los usuarios deben proporcionar protección de proximidad que proteja al personal frente al desplazamiento de la cinta.**

Un método común de protección de proximidad es la barrera de seguridad con puertas enclavadas que desactivan la cinta cuando se abre una puerta. Cuando se desactiva una cinta, esto hará que otras máquinas del sistema pasen al estado espera (esperando a que otra máquina se ponga en funcionamiento), pero no necesariamente hará que se detenga inmediatamente. En el caso de un sistema de túneles, la prensa o el extractor centrifugo pueden representar riesgos adicionales para el personal que se encuentra cerca del equipo. **Por lo tanto, las medidas de seguridad también deben desactivar las prensas o extractores.** Los túneles y las secadoras no representan un peligro significativo para el personal simplemente porque se encuentran cerca del equipo y no necesitan desactivarse automáticamente.



ADVERTENCIA 14: Múltiples peligros—La protección de proximidad proporciona solo protección parcial y únicamente frente a las lesiones resultantes del acceso a la trayectoria de la cinta. No se trata de un sustituto de los procedimientos adecuados de bloqueo/etiquetado y buenas prácticas de seguridad.

- Bloquee/etiquete siempre cualquier máquina individual (o siga los procedimientos de mantenimiento publicados) cuando realice tareas de mantenimiento o elimine un fallo en esa

máquina.

- Asegúrese de que todo el personal entienda las garantías de seguridad y no trate de anularlas.
- Inspeccione las protecciones semanalmente para asegurarse de que no sean burladas mecánicamente o eléctricamente.

5.4. Cómo incorpora Milnor la protección de proximidad

Milnor proporciona puntos de conexión en cintas, prensas y extractores centrifugos para interactuar con dispositivos tales como interruptores de enclavamiento de puerta. Estos puntos de conexión están etiquetados para una clara identificación. Cuando Milnor proporciona imágenes de diseño de equipos para un sistema de lavado automático, indica en el dibujo el perímetro del área de desplazamiento de la cinta que debe protegerse. La siguiente indicación de peligro se muestra en las etiquetas de puntos de conexión, así como en los dibujos de diseño de equipos preparados por Milnor:



ADVERTENCIA [15]: Peligros de impacto, aplastamiento, corte y atrapamiento—El personal que se encuentra cerca de maquinarias/sistemas que atraviesan, elevan, extienden, giran o se inclinan puede sufrir lesiones corporales graves o la muerte. Los siguientes requisitos mínimos de seguridad obligatorios se deben instalar con el sistema de maquinaria (los códigos locales pueden requerir precauciones adicionales):

- Barreras de seguridad que delimitan las áreas de desplazamiento de la máquina.
- Enclavamientos eléctricos bloqueables en todas las puertas, correctamente conectados, como se muestra en los esquemas de la máquina, para desactivar el movimiento de la máquina cuando se abre cualquier puerta.
- Señales para alertar al personal sobre estos riesgos, colocadas de forma visible alrededor del área cercada.

Aunque los objetivos de protección de proximidad son los mismos en cualquier lugar, los requisitos de diseño varían con los códigos locales (que ocasionalmente cambian) y con el diseño de la planta. Por esta razón, Milnor no proporciona diseños detallados ni materiales para la protección de proximidad. Si la organización del propietario o el usuario no cuenta con el conocimiento experto necesario, consulte las fuentes apropiadas, por ejemplo, ingenieros locales o arquitectos especializados en diseño de instalaciones industriales.

5.5. Ejemplos de barreras de seguridad con puertas enclavadas

El cercado con puertas enclavadas como las representadas en [Figura 3](#) y [Figura 4](#) se puede utilizar para cumplir el requisito de protección de proximidad. Si el propietario o usuario elige este método, la siguiente información puede ser útil. No obstante, **esta información puede no cumplir con los requisitos del código actual o local. El propietario o usuario debe determinar su idoneidad para su instalación particular.**

Figura 3: Diseño de la barrera de ejemplo para el sistema de lavado automático en el que un túnel sirve un banco de secadoras


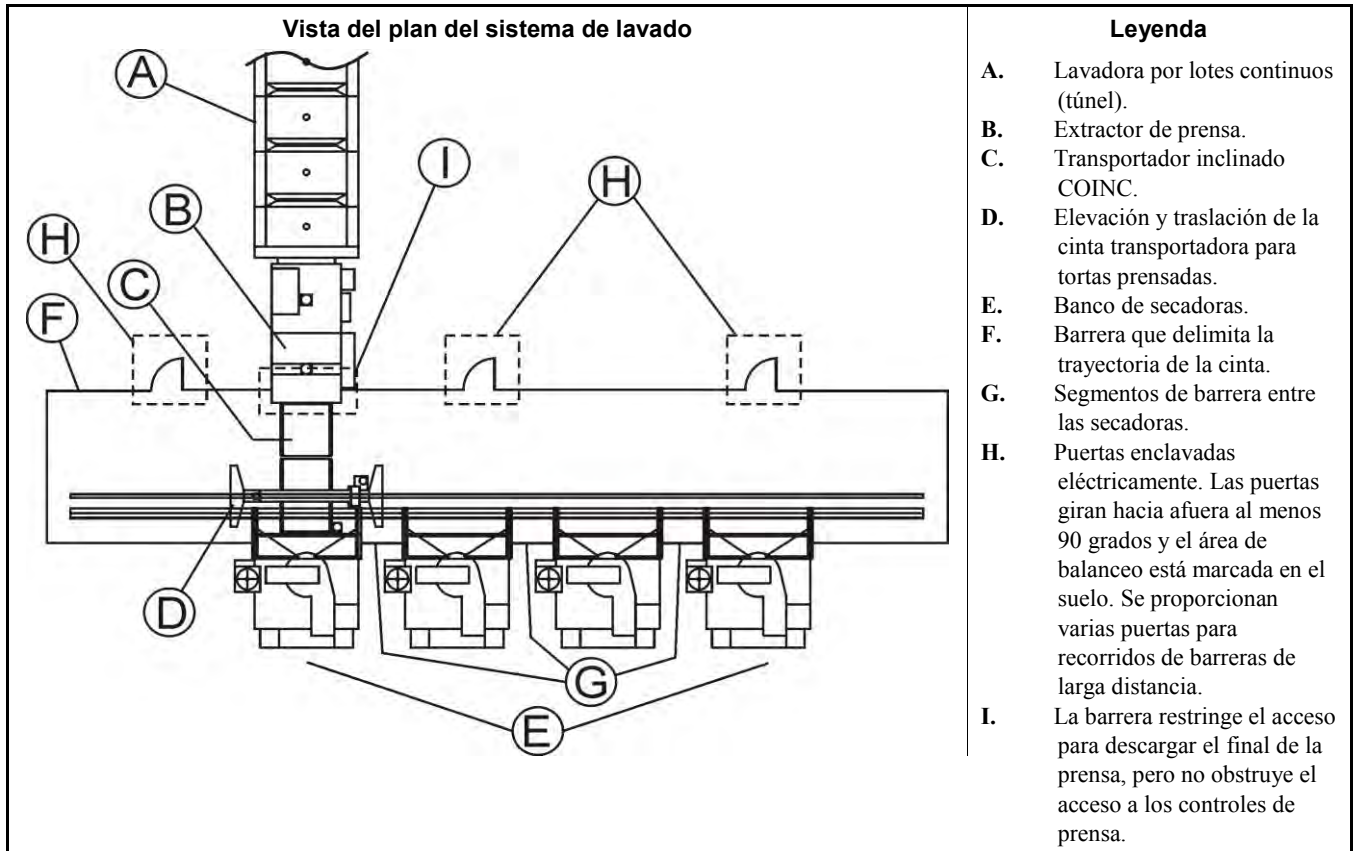


Figura 4: Diseño de barrera de ejemplo para el sistema de lavado automático en el que dos túneles sirven un banco de secadoras

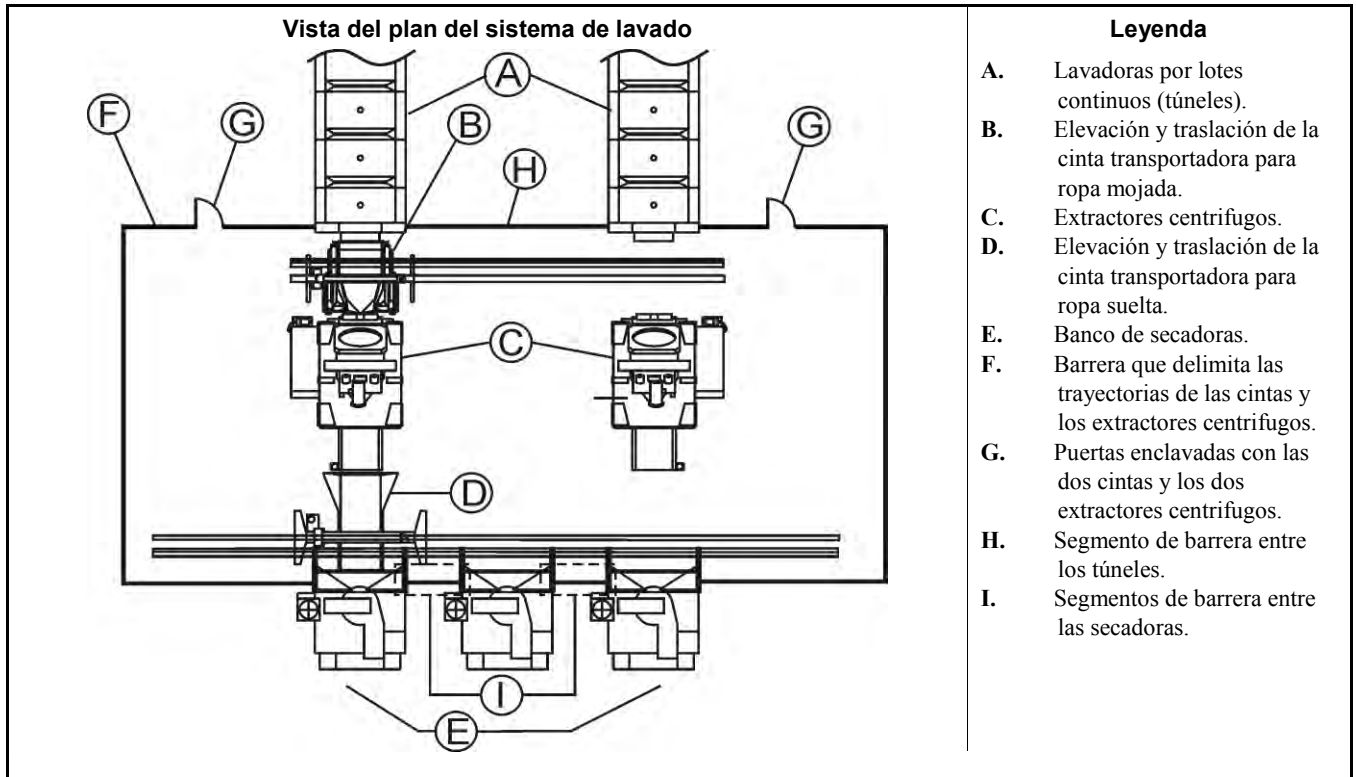

5.5.1. Dimensiones de la barrera—La barrera debe impedir que sea posible escalarla o pasar por debajo de ella.

5.5.2. Materiales y retroceso de la barrera—La barrera debe construirse con materiales y colocarla de manera que se evite que el personal acceda a través de los espacios de la barrera y entre en contacto con la maquinaria.

5.5.3. Puertas—Las puertas de personal deben mantenerse firmemente cerradas, pero permiten que el personal pase fácilmente cuando sea necesario. Las puertas deben estar equipadas con una disposición de enclavamiento positivo para evitar la apertura accidental. Se debe proporcionar un espacio adecuado en el suelo para permitir que la puerta se balancee al menos 90 grados cuando esté completamente abierta. Las puertas deben abrirse hacia afuera, es decir, lejos del perímetro cercado. El suelo debe estar permanentemente marcado para mostrar el área de oscilación de la puerta, para evitar que obstruya su movimiento.

5.5.4. Circuitos de control—Todas las puertas deben estar enclavadas eléctricamente con las cintas transportadoras dentro del área cercada y con las prensas o extractores centrifugos que la barrera delimita o cruza. La apertura de cualquier puerta debe tener los siguientes efectos:

1. Se detiene inmediatamente el movimiento de cintas, prensas o extractores centrifugos.
2. Suena una alarma audible.
3. Las cintas, prensas o extractores centrifugos no pueden reiniciarse simplemente cerrando las puertas, sino que deben reiniciarse en el panel de control una vez que las puertas estén cerradas.

Las cintas, prensas y extractores centrifugos de Milnor proporcionan tal funcionalidad cuando se conectan correctamente con los interruptores de enclavamiento de la puerta.

- 5.5.5. Interruptores de parada de emergencia del sistema**—La lavandería debe establecer reglas y procedimientos que prohíban al personal permanecer dentro del área cercada con las máquinas activadas, excepto de acuerdo con los procedimientos de mantenimiento publicados. Se deben proporcionar interruptores de parada de emergencia del sistema (botones de pánico) dentro y fuera del perímetro cercado. Los interruptores de parada de emergencia deben colocarse de modo que el personal que se encuentre dentro del perímetro cercado esté a poca distancia de un interruptor, y deben estar claramente marcados en cuanto a su ubicación y función. Conecte los interruptores en serie con los enclavamientos de la puerta de manera que al presionar un interruptor de parada de emergencia realice la misma función de control que al abrir una puerta.
- 5.5.6. Aislamiento de controles de máquina individuales**—Los circuitos de enclavamiento para cada máquina deben estar eléctricamente aislados del de las otras máquinas. Por lo tanto, cada interruptor de enclavamiento de puerta debe proporcionar tantos pares de contactos secos como máquinas haya para interconectarse. Un par de contactos de interruptor nunca deben ser compartidos por dos o más máquinas.
- 5.5.7. Señalización recomendada**—Los letreros de seguridad deben colocarse a lo largo de la barrera y en cada puerta, para alertar al personal sobre los peligros que supone acceder al interior. Como mínimo, el tamaño de las letras y la distancia entre los carteles debe tener el tamaño adecuado para que cualquier persona que se plantee acceder a la zona cercada, primero, pueda ver y leer el cartel. La redacción debe proporcionarse en la lengua materna del personal de la lavandería.

— Fin de BISUUI01 —

6. Interruptores de seguridad de la puerta de la barrera de seguridad para el cableado en Milnor® cintas, prensas y extractores centrifugos

Este documento se utiliza junto con el documento de Milnor W6SYSSG “Información esquemática de los sistemas Micro 6: Interruptor de la puerta de la barrera de seguridad proporcionado por el cliente”.

Encontrará este documento esquemático en la guía del circuito de la máquina. En estos documentos se describe cómo conectar un interruptor de la puerta proporcionado por el cliente o una serie de interruptores a una cinta, prensa o extractor centrifugo Milnor. En el otro documento de Milnor —BISUUI01 “Protección de proximidad para cintas transportadoras automáticas”— se tratan los riesgos generales que suponen las barreras de seguridad.

6.1. Precauciones



ADVERTENCIA [16]: Riesgos de electrocución y quemaduras por electricidad—El contacto con la electricidad puede ocasionarle lesiones graves o la muerte. La electricidad está presente dentro del gabinete, a menos que el interruptor principal, fuera de la máquina, esté desconectado.

- No realice ningún servicio a la máquina a menos que esté cualificado y autorizado. Comprenda claramente los peligros y la manera de evitarlos.
- Realice todo el trabajo con la potencia de la máquina bloqueada/etiquetada.



ADVERTENCIA [17]: Riesgos de golpes o aplastamiento—Cualquier máquina que se desplace, como sería el caso de una lanzadera, puede golpearlo, aplastarlo o atraparlo si monta en ella o se interpone en su camino. Las máquinas en desplazamiento o sus componentes pueden moverse en cualquier dirección de manera automática. El poner en línea una máquina alimentando de energía su control puede invocar de inmediato a una lanzadera o alguna otra máquina que se desplace.

- Bloquee y señalice la energía en la desconexión principal de la máquina móvil si debe de desempeñar un trabajo en su camino.

6.2. Pautas de cableado

Como se explica en el documento BISUUI01, el interruptor de enclavamiento de la puerta debe tener un polo por máquina para permitir el bloqueo. Cada polo del interruptor se debe aislar eléctricamente de los demás polos del interruptor. El circuito de enclavamiento de la puerta de una máquina se compone de un circuito en serie que incluye un polo por interruptor (por puerta). El circuito está conectado y forma parte del circuito trifásico de la máquina (véase la definición siguiente).

circuito trifásico—un circuito que proporciona potencia de control para todas las funciones de la máquina.

Cualquier de los dispositivos de seguridad del circuito trifásico abrirá el circuito y detendrá el funcionamiento de la máquina si se detecta un fallo. Una vez abierto, el circuito trifásico solo se puede cerrar mediante intervención manual y únicamente si se rectifica la condición que abrió el circuito.

W6SYSSG representa esquemáticamente varios segmentos de circuito que el técnico puede encontrar, según el tipo y la antigüedad de la máquina. Solo una imagen coincidirá con una máquina determinada. Consultar los esquemas eléctricos de su máquina puede resultar útil. Sin embargo, debe poder identificar los componentes eléctricos pertinentes al consultar las etiquetas situadas dentro de las puertas de la caja eléctrica en su máquina. Utilizará uno de los dos métodos de cableado según el segmento de circuito de W6SYSSG que corresponda a su máquina:

1. **Terminales puenteados**—retire el puente y conecte los dos conductores entrantes a los terminales (clavijas) donde se han quitado los puentes. El puente incluye una etiqueta de fábrica que permite identificarlo como el punto de conexión del interruptor de enclavamiento de la puerta.
2. **Circuitos que deben dividirse**—localice los puntos de conexión correspondientes (por ejemplo, un pasador en un interruptor) en los que dividir el circuito y conectar los conductores entrantes. Es posible que sea necesario empalmar los cables para completar la conexión.

Interruptores de seguridad de la puerta de la barrera de seguridad para el cableado en Milnor® cintas, prensas y extractores centrifugos

6.3. Prueba

Una vez que se completa el cableado, es indispensable probar el sistema para asegurar de lo siguiente:

1. todos los enclavamientos de puerta funcionan correctamente y
2. todos los componentes que formaban parte del circuito trifásico de la máquina antes de que se agregaran los enclavamientos de puerta siguen funcionando correctamente. El objetivo es garantizar que el cableado adicional no omita involuntariamente los componentes existentes.

6.3.1. Prueba de enclavamientos de puerta

1. Cierre todas las puertas.
2. Restaure la potencia de todas las máquinas enclavadas.
3. **Para cada puerta:**
 - a. Encienda todas las máquinas con enclavamiento (Ⓢ) y colóquelas en el modo *Manual* (todas las máquinas paradas en el manual).
 - b. Abra la puerta y compruebe que todas las máquinas enclavadas se hayan apagado (como lo indican las alarmas del operario individual).
 - c. Cierre la puerta para que se pueda comprobar la siguiente.

6.3.2. Prueba de componentes del circuito trifásico en cada máquina con enclavamiento—Suelen incluir los componentes indicados en [Tabla 1](#).

Tabla 1: Componentes habituales del circuito trifásico

Componente	Localización		
	Cinta	Prensa	Extractor centrifugo
Botón de parada (O) en el panel de control	✓	✓	✓
Interruptores de parada de emergencia (botón de bloqueo)	✓	✓	✓
Puerta de acceso con elevación manual (normalmente, dos por máquina)		✓	
Panel de acceso con retirada manual (normalmente, dos por máquina)			✓
Cable tractor (algunas cintas)	✓		
Placa de protección (normalmente, dos por máquina)	✓		

Pruebe cada máquina enclavada de la siguiente manera:

1. Arranque la máquina y colóquela en el modo *Manual* (máquina parada en modo manual).
2. Para cada uno de los componentes del circuito trifásico en la máquina, realice lo siguiente:
 - a. Accione el componente (por ejemplo, presione el botón de parada) y compruebe que la máquina se apaga (como lo indica la alarma del operario).
 - b. En caso necesario, desactive el componente. Por ejemplo, apague el interruptor de parada de emergencia o cierre una puerta de acceso, para poder probar el siguiente componente.

— Fin de BISUII02 —

Français

3



Published Manual Number: MTPP1S02FR

- Specified Date: 20180514
- As-of Date: 20180514
- Access Date: 20181029
- Depth: Detail
- Custom: n/a
- Applicability: PPM
- Language Code: FRE01, Purpose: publication, Format: 1colA

SECURITE—

Presse à membrane à étage unique

ATTENTION: Les informations contenues dans ce manuel ont été fournies par Pellerin Milnor Corporation dans le **version anglaise uniquement**. Milnor a souhaité obtenir une traduction de qualité, mais ne peut alléguer, ni promettre, ni garantir l'exactitude, l'intégralité ou la qualité des informations contenues dans la version non-anglaise.

De plus, Milnor n'a pas cherché à vérifier les informations contenues dans la version non-anglaise, celle-ci ayant été entièrement réalisée par une tierce partie. En conséquence, Milnor dénie expressément toute responsabilité en ce qui concerne les erreurs de substance ou de forme et n'assume aucune responsabilité quand à la fiabilité de l'usage des informations contenues dans la version non-anglaise, ou aux conséquences de cet usage.

En aucune circonstance, Milnor, ses représentants ou ses administrateurs, ne seront tenus pour responsables de tout dommage direct, indirect, accidentel, répressif ou conséquent pouvant résulter, de quelque façon que ce soit, de l'usage de la version non-anglaise de ce manuel ou de l'impossibilité de l'utiliser ou de sa fiabilité ou résultant de fautes, d'omissions ou d'erreurs dans la traduction.

Produits applicables de Milnor® par numéro de type:

MP1540CL	MP1540CR	MP1540L-	MP1540R-	MP1550CL	MP1550CR	MP1550L-
MP1550R-	MP1556CL	MP1556CR	MP1556L-	MP1556R-	MP1601CL	MP1601CR
MP1601LF	MP1601R-	MP1601RT	MP1602CL	MP1602CR	MP1602LF	MP1602RT
MP1603CL	MP1603CR	MP1603L-	MP1603R-	MP1604CL	MP1604CR	MP1604L-
MP1604R-	MP1640CL	MP1640CR	MP1640L-	MP1640R-	MP1656CL	MP1656CR
MP1656L-	MP1656R-	MP1A03CL	MP1A03CR	MP1A03L-	MP1A03R-	MP1A50CL
MP1A50CR	MP1A50L-	MP1A50R-	MP1A56CL	MP1A56CR	MP1A56L-	MP1A56R-

Table des Matières

Sections	Illustrations, Tableaux, et Suppléments
<p>1. Règles générales de sécurité -Information essentielle pour le personnel de direction (Document BIUUUS04)</p> <p>1.1. Aménagement de la blanchisserie</p> <p>1.2. Personnel</p> <p>1.3. Dispositifs de sûreté</p> <p>1.4. Informations sur les dangers</p> <p>1.5. Maintenance</p>	
<p>2. Risques électriques et mécaniques internes (Document BIUUUS21)</p> <p>2.1. Plaques de sécurité—Risques électriques et mécaniques internes (Document BIUUUS15)</p> <p>2.2. Messages d’alerte—Risques électriques et mécaniques internes (Document BIUUUS11)</p>	<p>Illustration 1: Risques électriques et mécaniques internes</p>
<p>3. Risques mécaniques externes (Document BIUUUS22)</p> <p>3.1. Plaques de sécurité—Risques mécaniques externes (Document BIUUUS16)</p> <p>3.2. Messages d’alerte—Risques mécaniques externes (Document BIUUUS12)</p>	<p>Illustration 2: Risques mécaniques externes</p>
<p>4. Messages d’alerte—Conditions dangereuses (Document BIUUUS14)</p> <p>4.1. Risques des dommages et des mauvais fonctionnements</p> <p>4.1.1. Risques provenant des dispositifs de sécurité inopérants</p> <p>4.1.2. Risques résultant de dispositifs mécaniques endommagés</p> <p>4.2. Risques des utilisations sans soin</p> <p>4.2.1. Risques de fonctionnement sans sécurité-Information essentielle pour le personnel opérateur (voir aussi les risques des opérateurs dans le livre technique)</p> <p>4.2.2. Risques de maintenance sans sécurité - Information essentielle pour le personnel de maintenance (voir aussi les risques de maintenance dans le livre technique)</p>	

5. Protection de proximité pour les convoyeurs de navettes automatiques (Document BISUUI01)

- 5.1. Applicabilité**
- 5.2. Références pour la protection de proximité**
- 5.3. Risques pour le personnel à proximité de convoyeurs de navettes**
- 5.4. Comment Milnor organise la protection de proximité**
- 5.5. Exemples de clôtures de sécurité avec portes verrouillées**

- 5.5.1. Dimensions de la clôture
- 5.5.2. Matériaux de la clôture et obstacles
- 5.5.3. Portes
- 5.5.4. Circuit de contrôle
- 5.5.5. Commutateurs d'arrêt d'urgence du système
- 5.5.6. Isolation de commandes individuelles des machines
- 5.5.7. Signalisation recommandée

6. Câblage des verrous des portes de la clôture de sécurité sur les navettes, presses et extracteurs centrifuges Milnor® (Document BISUUI02)

- 6.1. Précautions**
- 6.2. Directives de câblage**
- 6.3. Test**
 - 6.3.1. Test des verrous de portes
 - 6.3.2. Test des composants du circuit à trois fils sur chaque machine verrouillée

Illustration 3: Exemple de disposition de clôture pour un système de blanchisserie automatique où un tunnel sert de groupe de séchoirs

Illustration 4: Exemple de disposition de clôture pour un système de blanchisserie automatique où deux tunnels servent de groupe de séchoirs

Tableau 1: Composants typiques du circuit à trois fils

1. Règles générales de sécurité -Information essentielle pour le personnel de direction

Une mauvaise installation, une maintenance préventive négligée, des réparations mal faites ou des modifications apportées à la machine peuvent créer un manque de sécurité d'utilisation et causer des blessures pouvant même être mortelles. Le propriétaire (ou son représentant) est responsable de l'utilisation et s'assure du bon fonctionnement et de la bonne maintenance de la machine. Le propriétaire/ l'utilisateur doit se familiariser avec le contenu du livre d'instructions techniques. Si des questions concernant le livre d'instructions doivent être posées, il doit s'adresser au service technique de son vendeur Milnor®.

Le propriétaire/utilisateur est responsable de la sécurité de l'environnement. Les recommandations ci-dessous doivent être suivies:

- connaître tous les risques pouvant compromettre la sécurité dans son entreprise et prendre toutes actions nécessaires pour protéger son personnel, l'équipement et son entreprise;
- l'équipement de travail approprié, bien adapté, doit pouvoir être utilisé sans aucun risque pour la sécurité ou la santé, et doit être convenablement entretenu;
- si des risques spécifiques se présentaient, l'accès à l'équipement devra être strictement limité aux opérateurs chargés de ce matériel;
- seulement les personnes désignées spécifiquement peuvent entreprendre des réparations, modifications, la maintenance ou le service;
- les informations, les instructions et la formation sont fournies;
- les employés et/ou leur représentant sont consultés.

l'équipement de travail doit être conforme aux conditions listés ci-dessous. Le propriétaire/utilisateur doit vérifier que l'installation et la maintenance de l'équipement sont réalisés suivant ces conditions:

- les appareils de commandes doivent être visibles, identifiables, et marqués, localisés en dehors des zones dangereuses, et ne pas causer de risque si utilisés malencontreusement;
- les systèmes de commandes doivent être mis en sécurité et une panne/dommage ne doit pas présenter un danger;
- L'équipement de travail doit être stabilisé;
- protection contre l'éclatement ou la désintégration de l'équipement de travail;
- protections, pour éviter les accès aux zones dangereuses ou pour arrêter les mouvements de parties dangereuses avant qu'elles n'atteignent des zones dangereuses. Les protections doivent être robustes et ne pas être cause de risques, elles ne doivent pas être facilement retirables ou se rendre inopérantes; elles doivent être situées à une distance suffisante de la zone de danger, ne pas empêcher la vue du cycle en cours, permettre les réglages, les réparations et la maintenance en limitant l'accès à certaines aires sans avoir à retirer les protections;
- éclairage suffisant dans les aires de travail et de maintenance;
- la maintenance doit être possible quand l'équipement de travail est arrêté. Sinon, les mesures de protection doivent être suivies en dehors des zones de danger;
- l'équipement de travail doit être approprié pour éviter le risque de feu ou de surchauffe, les émanations de gaz, de poussière, liquide, vapeur, autres substances; l'explosion de l'équipement ou des substances qu'il contient.

1.1. Aménagement de la blanchisserie

Fournir un sol de support solide et rigide permettant de supporter la machine avec un facteur de sécurité raisonnable et sans déformations le poids total de la machine chargée et les forces transmises pendant son fonctionnement. Laisser suffisamment d'espace autour de la machine pour son mouvement. Fournir tous les gardes de sécurité, barrières, mesures, dispositifs, et restrictions affichées et/ou verbales nécessaires afin d'empêcher le personnel, des machines, ou d'autres appareils en déplacement de s'approcher de la machine ou de son trajet. Fournir la ventilation nécessaire pour éliminer la chaleur et les buées. S'assurer que les raccordements pour l'installation des machines sont conformes aux normes électriques. Afficher bien en vue toutes les informations de sécurité y compris les signes indiquant les endroits de mise hors tension.

1.2. Personnel

Informez le personnel des actions à prendre pour éviter les risques et leur montrer l'importance. Fournir au personnel les instructions de sécurité et de fonctionnement. Vérifier que le personnel utilise bien les procédures de sécurité et de bon fonctionnement. Vérifier que le personnel a bien compris et respecte les avertissements sur la machine et les précautions d'utilisation du livre technique.

1.3. Dispositifs de sûreté

S'assurer que personne n'enlève ou ne détériore les dispositifs de sécurité de la machine ou de l'installation. Interdire l'utilisation de la machine sans protections, couvercle, panneau ou porte. Réparer tout dispositif en panne ou défectueux avant de faire fonctionner la machine.

1.4. Informations sur les dangers

Des informations importantes relatives aux dangers sont fournies sur les plaques de sécurité de la machine, dans le Guide de Sécurité et dans les autres manuels accompagnant la machine. Référez-vous au manuel d'entretien de la machine pour connaître les références des plaques de sécurité. Contactez le service des références Milnor pour remplacer les plaques ou les manuels.

1.5. Maintenance

S'assurer que la machine est inspectée et opérée suivant les règles de l'art et suivant un schéma de maintenance préventive. Remplacer les courroies, poulies, freins/disques, plateau d'embrayage/pneus, roulettes, joints guides d'alignement, etc. avant leur usure complète. Rechercher immédiatement toute évidence d'une panne, et faire toute réparation nécessaire (par exemple : cassure de tambour, du bâti ou du cadre, et les composants de commande tels que moteurs, boîte d'embrayage, roulements, etc. qui deviendraient geignards, grinçants, fumants ou anormalement chauds, joints, tuyaux, vannes, etc. qui fuient). Interdisez la maintenance au personnel non qualifié.


— Fin BIUUUS04 —

2. Risques électriques et mécaniques internes

2.1. Plaques de sécurité—Risques électriques et mécaniques internes [Document BIUUUS15]

Sur la machine, une ou plusieurs plaques de sécurité, similaires à celles présentées ci-après, mettent en garde le personnel contre les dangers présents à l'intérieur de la machine ou au niveau des boîtiers électriques.

Illustration 1: Risques électriques et mécaniques internes

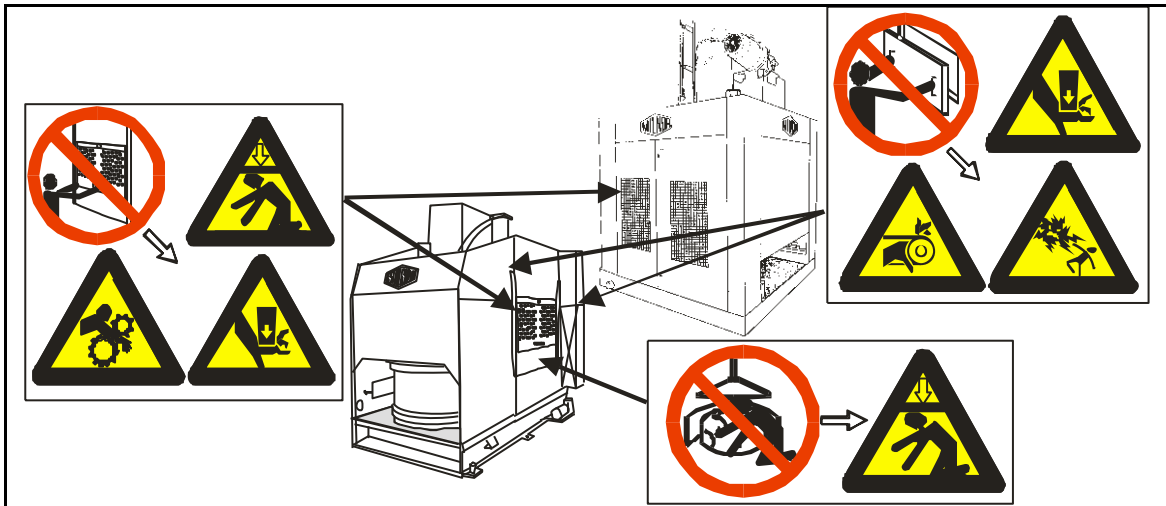

2.2. Messages d'alerte—Risques électriques et mécaniques internes

[Document BIUUUS11]

Les instructions suivantes concernent les dangers existant à l'intérieur de la machine et au niveau des boîtiers électriques.



AVERTISSEMENT [1]: Risques d'électrocution et de brûlure électrique—Tout contact avec le courant électrique peut entraîner la mort ou des blessures graves. Du courant électrique est présent à l'intérieur de l'armoire tant que le disjoncteur ou sectionneur principal de l'alimentation de la machine n'est pas désactivé.

Ne pas déverrouiller ou ouvrir les portes des boîtiers électriques.

- Ne pas déverrouiller ou ouvrir les portes des boîtiers électriques.
- Ne retirez pas les gardes, couvercles ou panneaux de sécurité.
- Ne pas atteindre le châssis ou le cadre.
- Eloignez vous et éloignez les autres de la machine.
- Vous devez connaître l'emplacement du sectionneur principal et l'utiliser en cas d'urgence pour couper le courant de la machine.



AVERTISSEMENT [2]: Risques d'enchevêtrement et d'écrasement—Le contact avec des composants en mouvement normalement protégés par des protections, des couvercles ou des panneaux, peut entraîner vos membres et les casser. Ces composants se mettent en mouvement automatiquement.

- Ne retirez pas les gardes, couvercles ou panneaux de sécurité.
- Ne pas atteindre le châssis ou le cadre.

- Eloignez vous et éloignez les autres de la machine.
- Vous devez connaître l'emplacement de tous les arrêts d'urgence, des cordes, et/ou blocs à utiliser pour arrêter en cas d'urgence le mouvement de la machine.



ATTENTION **3**: **Risques d'écrasement et d'être pris au piège**—La cloche peut écraser votre corps ou membres pendant sa descente si vous êtes en dessous. La cloche peuvent descendre courant coupé ou non.

- Ne pas atteindre le châssis ou le cadre.
- Utiliser l'appareil fourni si vous voulez bouger un objet à l'intérieur du bâti.

— Fin BIUUUS21 —

3. Risques mécaniques externes

3.1. Plaques de sécurité—Risques mécaniques externes [Document BIUUUS16]

Sur la machine, une ou plusieurs plaques de sécurité, similaires à celles présentées ci-après, mettent en garde le personnel contre les dangers existant aux alentours des parties avant, arrière, latérale ou supérieure de la machine.

Illustration 2: Risques mécaniques externes



3.2. Messages d'alerte—Risques mécaniques externes [Document BIUUUS12]

Les instructions suivantes concernent les dangers présents au niveau des parties avant, arrière, latérale ou supérieure de la machine.



ATTENTION **4**: **Risques de chute, d' enchevêtrement et de coups**—Une machine en mouvement peut vous faire tomber ou vous enchevêtrer ou vous blesser par de proche objet si vous montez ou marchez sur la machine. Les tapis des navettes et convoyeurs bougent automatiquement.

- Eloignez vous et éloignez les autres de la machine.

— Fin BIUUUS22 —

4. Messages d'alerte—Conditions dangereuses

4.1. Risques des dommages et des mauvais fonctionnements

4.1.1. Risques provenant des dispositifs de sécurité inopérants



AVERTISSEMENT [5]: Risques multiples—L'utilisation de la machine sans dispositif de sécurité peut tuer ou blesser le personnel, endommager ou détruire la machine, endommager l'installation et/ou annuler la garantie.

- Ne touchez pas ou ne déconnectez pas un dispositif de sécurité et ne pas faire fonctionner la machine avec un dispositif de sécurité défectueux.



AVERTISSEMENT [6]: Risques d'électrocution et de brûlure électrique—Portes des boîtiers électriques -l'utilisation de la machine sans la porte électrique verrouillée peut vous exposer aux conducteurs haut voltage à l'intérieur du boîtier.

- Ne pas déverrouiller ou ouvrir les portes des boîtiers électriques.



AVERTISSEMENT [7]: Risques d'enchevêtrement et d'écrasement—Protections, couvercles, et panneaux-l'utilisation de la machine sans protection, couvercle ou panneau peut vous exposer au danger des mouvements des composants.

- Ne retirez pas les gardes, couvercles ou panneaux de sécurité.

4.1.2. Risques résultant de dispositifs mécaniques endommagés



AVERTISSEMENT [8]: Risques multiples—L'utilisation d'une machine endommagée peut blesser ou tuer le personnel, provoquer des dommages ou détruire la machine, provoquer des dégâts dans l'installation, et/ou annuler la garantie.

- N'utiliser pas une machine endommagée ou fonctionnant mal. Demander au service de maintenance autorisée la remise en fonctionnement.

4.2. Risques des utilisations sans soin

4.2.1. Risques de fonctionnement sans sécurité-Information essentielle pour le personnel opérateur (voir aussi les risques des opérateurs dans le livre technique)



AVERTISSEMENT [9]: Risques multiples—Toute opération effectuée par l'opérateur sans précaution peut tuer ou blesser le personnel, endommager ou détruire la machine, endommager l'installation et/ou annuler la garantie.

- Ne touchez pas ou ne déconnectez pas un dispositif de sécurité et ne pas faire fonctionner la machine avec un dispositif de sécurité défectueux.
- N'utiliser pas une machine endommagée ou fonctionnant mal. Demander au service de maintenance autorisée la remise en fonctionnement.
- Ne pas effectuer de la maintenance, des réparations ou des modifications non autorisées.
- Ne pas utiliser la machine contrairement aux instructions de l'usine.
- Utiliser la machine seulement dans sa destination prévue.
- Les conséquences d'une utilisation manuelle de la machine doivent être bien comprises.



ATTENTION 10: Endommagement du linge et gaspillage des ressources—L'entrée d'une information de galette incorrecte peut causer une mauvaise procédure de traitement, de destination et de comptage des lots.

- Les conséquences d'une entrée d'information galette doivent être bien comprises.

4.2.2. Risques de maintenance sans sécurité - Information essentielle pour le personnel de maintenance (voir aussi les risques de maintenance dans le livre technique)



AVERTISSEMENT 11: Risques d'électrocution et de brûlure électrique—Tout contact avec le courant électrique peut entraîner la mort ou des blessures graves. Du courant électrique est présent à l'intérieur de l'armoire tant que le disjoncteur ou sectionneur principal de l'alimentation de la machine n'est pas désactivé.

Ne pas déverrouiller ou ouvrir les portes des boîtiers électriques.

- La maintenance doit être exclusivement assurée par des techniciens qualifiés et agréés. Il est impératif de bien connaître les dangers encourus et la manière de les éviter.
- Lorsqu'un verrouillage/étiquetage est requis par les instructions d'entretien, conformez-vous aux normes de verrouillage/d'étiquetage OSHA (Loi sur la santé et la sécurité au travail) en vigueur. En dehors des Etats-Unis, conformez-vous aux normes OSHA en l'absence de toute autre règle dérogatoire.



AVERTISSEMENT 12: Risques d'enchevêtrement et d'écrasement—Le contact avec des composants en mouvement normalement protégés par des protections, des couvercles ou des panneaux, peut entraîner vos membres et les casser. Ces composants se mettent en mouvement automatiquement.

- La maintenance doit être exclusivement assurée par des techniciens qualifiés et agréés. Il est impératif de bien connaître les dangers encourus et la manière de les éviter.
- Lorsqu'un verrouillage/étiquetage est requis par les instructions d'entretien, conformez-vous aux normes de verrouillage/d'étiquetage OSHA (Loi sur la santé et la sécurité au travail) en vigueur. En dehors des Etats-Unis, conformez-vous aux normes OSHA en l'absence de toute autre règle dérogatoire.



ATTENTION 13: Risques d'écrasement—La cloche peut écraser votre corps ou membres pendant sa descente si vous êtes en dessous. La cloche peuvent descendre courant coupé ou non.

- Fixer avec précaution les 2 cales de sécurité suivant les instructions fournies, puis verrouiller et couper le courant de la machine au disjoncteur principal avant de travailler sous la cloche.

— Fin BIUUUS14 —

5. Protection de proximité pour les convoyeurs de navettes automatiques

Protection de proximité—un moyen d'empêcher le personnel d'entrer sur le passage d'une machine, telle qu'un robot industriel, qui se déplace sur une surface étendue.

5.1. Applicabilité

Ce document—

Systèmes de blanchisserie automatique **s'applique** à Milnor® avec convoyeurs de navettes qui se déplacent sans intervention de l'opérateur (fonctionnement automatique), **ne pas s'applique** aux navettes qui nécessitent une entrée continue de l'opérateur, comme de diriger tous les mouvements des navettes (fonctionnement manuel).

5.2. Références pour la protection de proximité

ANSI Z8.1-2016 “Norme nationale américaine pour les équipements commerciaux et opérations de blanchisserie et de nettoyage à sec - Exigences de sécurité”
 OSHA Standard 29 CFR § 1910.212 “Exigences générales pour toutes les machines”
 OSHA Directive STD 01-12-002 - Pub 8-1.3 “Directives pour la sécurité robotique”
 ANSI/RIA R15.06-2012 “Normes nationales américaines pour les robots et systèmes de robots industriels - Exigences de sécurité”
 ANSI/ASME B15.1-2000 “Norme de sécurité pour les équipements manuels de transmission de puissance”
 OSHA Publication 3067 “Concepts et techniques de protection des machines”
 ISO 10472-1 “Exigences de sécurité pour les machines de blanchisserie industrielles”

5.3. Risques pour le personnel à proximité de convoyeurs de navettes

Les systèmes de blanchisserie automatique Milnor utilisent convoyeurs de navettes automatiques pour transporter des biens dans les machines de traitement du système. Selon le modèle, un convoyeur de navettes automatique peut se déplacer de l'une des manières suivantes, en plus de faire tourner sa ou ses bandes transporteuses :

- Il peut se déplacer le long (traversée) d'une ligne de machines (généralement des séchoirs).
- Son ou ses lits de convoyeurs peuvent monter et descendre (élévation) dans le cadre de la machine.
- Son ou ses lits de convoyeurs peuvent s'étendre et se rétracter dans le cadre de la machine.
- Le lit du convoyeur et son cadre peuvent pivoter.
- Les navettes de marchandises humides comportent un godet qui peut monter et s'incliner.

Ces mouvements présentent des risques d'impact, d'écrasement, de rupture et de coincement pour le personnel à proximité de la navette. **Pour la sécurité du personnel, le propriétaire/les utilisateurs doivent fournir une protection de proximité qui protège le personnel de la navette en mouvement.**

Une méthode courante de protection de proximité est l'installation d'une clôture de sécurité avec des portes verrouillées qui désactivent la navette lorsqu'une porte est ouverte. Lorsqu'une navette est désactivée, cela entraîne l'attente (attendre une action d'une autre machine) des autres machines du système, mais cela n'entraîne pas nécessairement l'arrêt immédiat de leurs déplacements. Dans le cas d'un système avec tunnel, la presse ou l'extracteur centrifuge peuvent

présenter des risques supplémentaires pour le personnel à proximité des équipements. **Ainsi, les protections doivent aussi désactiver tout extracteur ou presse.** Les tunnels et les séchoirs ne présentent pas un risque significatif pour le personnel, simplement parce qu'ils sont à proximité de l'équipement et parce qu'il n'est pas nécessaire de les désactiver automatiquement.



AVERTISSEMENT 14: Risques multiples—La protection de proximité n'offre qu'une protection partielle, et seulement contre les blessures consécutives à l'entrée sur le passage de la navette. Elle ne se substitue pas aux procédures appropriées de verrouillage/étiquetage ni aux bonnes pratiques de sécurité.

- Verrouillez/étiquetez toujours toute machine (ou respectez les procédures de maintenance publiées) lors de la maintenance ou de la suppression d'un défaut sur cette machine.
- Veillez à ce que tout le personnel comprenne les protections et ne tentez pas de les contourner.
- Inspectez les protections chaque semaine pour vous assurer qu'elles n'ont pas été circonvenues mécaniquement ni électriquement.

5.4. Comment Milnor organise la protection de proximité

Milnor fournit des points de connexion sur les navettes, presses et extracteurs centrifuges pour assurer l'interface avec des dispositifs tels que les commutateurs de verrouillage des portes. Ces points de connexion sont étiquetés pour faciliter l'identification. Lorsque Milnor fournit des schémas de disposition des équipements pour un système de blanchisserie automatique, le périmètre de la zone de déplacement de la navette à protéger est indiqué sur le schéma. La déclaration de risques suivante est affichée sur les étiquetages des points de connexion ainsi que sur les schémas de disposition des équipements préparés par Milnor :



AVERTISSEMENT 15: Risques d'impact, d'écrasement, de rupture et de coincement—Le personnel à proximité de machines/systèmes qui traversent, montent, s'étendent, pivotent et/ou s'inclinent s'expose à de graves blessures ou au décès. Les exigences de sécurité minimum requises suivantes doivent être installées avec le système de machines (les réglementations locales peuvent exiger des précautions supplémentaires) :

- Clôture de sécurité autour des zones de déplacement des machines
- Verrouillages électriques sur toutes les portes, avec interface correcte comme illustré sur les schémas des machines, afin de désactiver les mouvements des machines lors de l'ouverture de toute porte
- Signaux informant le personnel de ces risques, installés bien visiblement autour de la zone clôturée.

Bien que les objectifs de la protection de proximité soient les mêmes partout, les exigences de conception varient selon les réglementations locales (qui peuvent parfois changer) et selon la disposition dans l'usine. Milnor ne fournit donc pas de dessins ou supports détaillés pour la protection de proximité. Si l'expertise requise n'existe pas au sein de l'organisation du propriétaire/utilisateur, consultez les sources appropriées, telles que les ingénieurs ou architectes locaux spécialisés dans la conception d'installations industrielles.

5.5. Exemples de clôtures de sécurité avec portes verrouillées

Il est possible d'utiliser des clôtures avec des portes verrouillées comme indiqué sur l'[Illustration 3](#) et l'[Illustration 4](#) pour respecter l'exigence en matière de protection de proximité. Si le propriétaire/utilisateur choisit cette méthode, les informations suivantes peuvent être utiles. Toutefois, **ces informations ne sont pas nécessairement conformes aux exigences des réglementations actuelles ou locales. Le propriétaire/utilisateur doit déterminer son adéquation pour son installation particulière.**

Illustration 3: Exemple de disposition de clôture pour un système de blanchisserie automatique où un tunnel sert de groupe de séchoirs


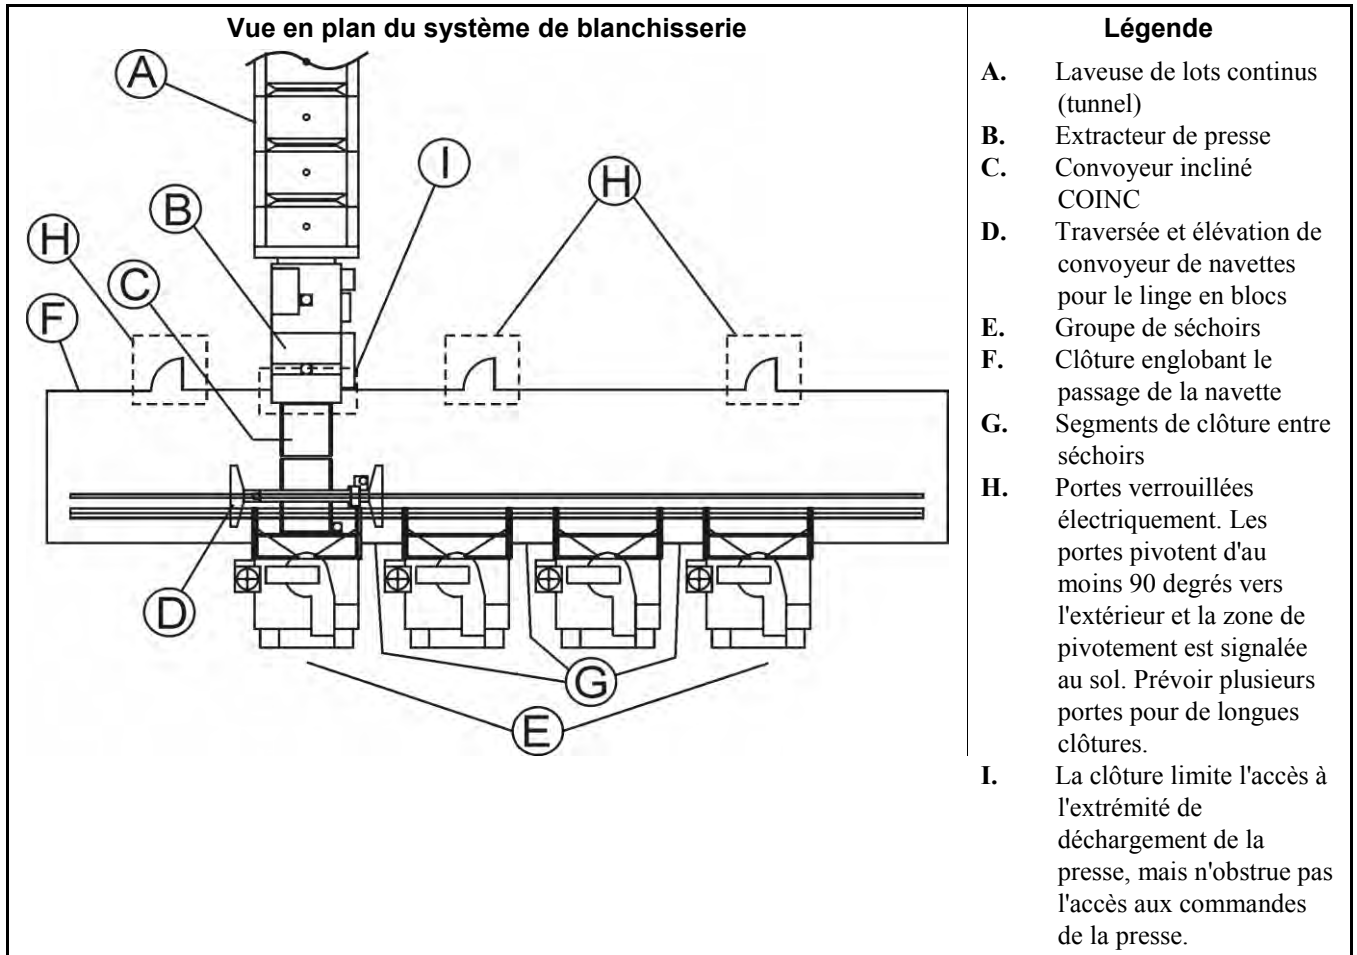


Illustration 4: Exemple de disposition de clôture pour un système de blanchisserie automatique où deux tunnels servent de groupe de séchoirs

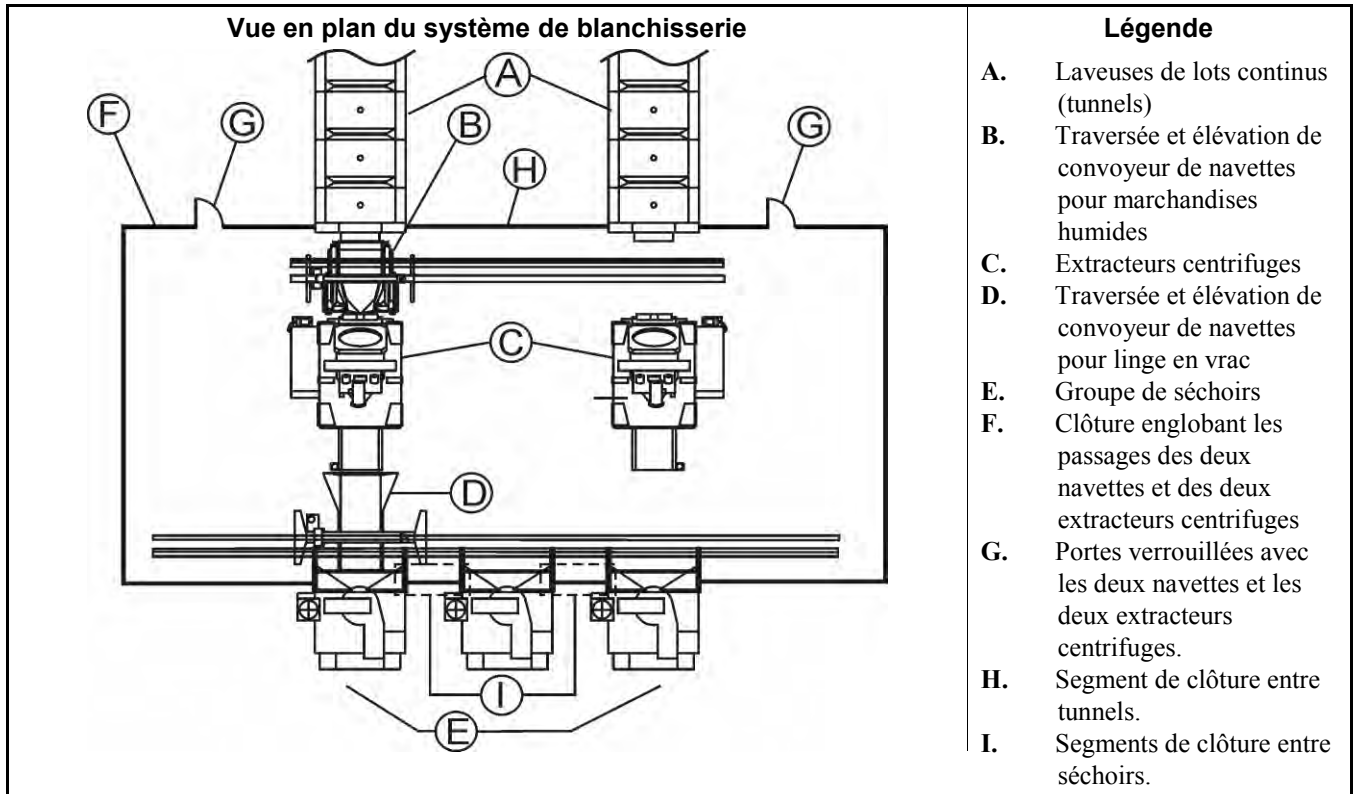

5.5.1. Dimensions de la clôture—La clôture doit dissuader de l'escalader et empêcher de passer au-dessous.

5.5.2. Matériaux de la clôture et obstacles—Les matériaux qui constituent sa clôture et sa position doivent empêcher le personnel de passer par des espaces dans la clôture et de toucher les machines à l'intérieur.

5.5.3. Portes—Les portes pour le personnel doivent être tenues bien fermées mais permettre le passage facile du personnel en cas de besoin. Les portes doivent être équipées d'un système de verrouillage positif pour empêcher une ouverture accidentelle. L'espace au sol doit être suffisant pour laisser pivoter la porte à au moins 90 degrés lorsqu'elle est entièrement ouverte. Les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur, hors du périmètre clôturé. Le sol doit présenter un marquage permanent pour montrer la surface de pivotement de la porte afin de dissuader toute obstruction.

5.5.4. Circuit de contrôle—Toutes les portes doivent être verrouillées électriquement avec tout convoyeur de navettes dans la zone clôturée et avec tout extracteur centrifuge ou presse que la clôture englobe ou croise. L'ouverture de toute porte doit avoir les effets suivants :

1. Les navettes, presses et/ou extracteurs centrifuges doivent s'immobiliser immédiatement.
2. Une alarme sonore retentit.
3. Les navettes, presses et/ou extracteurs centrifuges ne peuvent pas être redémarrés simplement en refermant la ou les portes, mais doivent être redémarrés depuis le panneau de commande de la machine une fois la ou les portes fermées.

Les navettes, presses et extracteurs centrifuges Milnor offrent cette fonction en présence d'une interface appropriée avec les commutateurs de verrouillage des portes.

- 5.5.5. Commutateurs d'arrêt d'urgence du système**—La blanchisserie doit mettre en place des règles et procédures interdisant au personnel de rester dans la zone clôturée avec une ou des machines activées, excepté dans le respect des procédures de maintenance publiées. Des commutateurs d'arrêt d'urgence du système (boutons d'alarme) doivent être présents à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre clôturé. Des commutateurs d'arrêt d'urgence doivent être placés de sorte que le personnel n'importe où à l'intérieur du périmètre clôturé ne soit qu'à une faible distance d'un commutateur, et leurs emplacements et leur fonction doivent être signalés clairement. Connectez les commutateurs en série avec les verrouillages de portes de sorte qu'une pression sur un commutateur d'arrêt d'urgence ait le même effet que l'ouverture d'une porte.
- 5.5.6. Isolation de commandes individuelles des machines**—Le circuit de verrouillage de chaque machine doit être isolé électriquement de celui des autres machines. Ainsi, chaque commutateur de verrouillage de porte doit fournir autant de paires de contacts secs que de machines nécessitant une interface. Une paire de contacts de commutateurs ne doit jamais être partagée par deux machines ou plus.
- 5.5.7. Signalisation recommandée**—Des plaques de sécurité doivent être placées le long de la clôture et sur chaque porte, pour informer le personnel des risques présents à l'intérieur. La taille des lettres et la distance entre les plaques doivent permettre à toute personne qui envisagerait d'entrer dans la zone clôturée de les voir et de les lire avant d'entrer. Les textes devraient être inscrits dans la langue maternelle de chaque membre du personnel de la blanchisserie.

— Fin BISUI01 —

6. Câblage des verrous des portes de la clôture de sécurité sur les navettes, presses et extracteurs centrifuges Milnor®

Ce document doit être utilisé en association avec le document Milnor W6SYSSG “Schéma des systèmes Micro 6 : Verrouillage des portes de la clôture de sécurité fournie par le client”. Vous trouverez ce document schématique dans le guide des circuits de votre machine. Ensemble, ces documents décrivent comment connecter un commutateur de porte fourni par le client ou une série de commutateurs à toute navette, toute presse ou tout extracteur centrifuge Milnor. Un autre document Milnor—BISUUI01 “Protection de proximité pour les convoyeurs de navettes automatiques”—aborde les risques généraux traités par la clôture de sécurité.

6.1. Précautions



AVERTISSEMENT 16: Risques d'électrocution et de brûlure électrique—Tout contact avec le courant électrique peut entraîner la mort ou des blessures graves. Du courant électrique est présent à l'intérieur de l'armoire tant que le disjoncteur ou sectionneur principal de l'alimentation de la machine n'est pas désactivé.

Ne pas déverrouiller ou ouvrir les portes des boîtiers électriques.

- La maintenance doit être exclusivement assurée par des techniciens qualifiés et agréés. Il est impératif de bien connaître les dangers encourus et la manière de les éviter.
- Réalisez l'ensemble des opérations avec l'alimentation de la machine verrouillée/étiquetée.



AVERTISSEMENT 17: Risques de coups et d'écrasement—Une machine mobile telle qu'une navette peut vous heurter, écraser ou vous piéger si vous montez dessus ou êtes sur son chemin. Les machines mobiles ou leur composant peuvent bouger automatiquement dans n'importe quelle direction.

- Verrouiller et couper le courant de la machine mobile au disjoncteur principal si vous devez travailler sur sa trajectoire.

6.2. Directives de câblage

Comme expliqué dans BISUUI01, un commutateur de verrouillage de porte doit avoir un pôle par machine à verrouiller. Chaque pôle sur le commutateur doit être isolé électriquement de tous les autres pôles sur ce commutateur. Le circuit de verrouillage de porte pour une machine donnée est un circuit en série qui inclut un pôle par commutateur (par porte). Ce circuit est câblé dans le circuit trois fils de la machine, dont il fait alors partie (voir la définition ci-dessous).

circuit à trois fils—un circuit qui assure le contrôle de puissance pour toutes les fonctions de la machine. Tout dispositif de sécurité dans le circuit à trois fils ouvre le circuit et arrête le fonctionnement de la machine en cas de détection d'un dysfonctionnement. Une fois ouvert, le circuit à trois fils ne peut être fermé que par l'intervention manuelle et uniquement si la condition ayant entraîné l'ouverture du circuit est rectifiée.

W6SYSSG décrit au moyen de schémas différents segments de circuit que le technicien peut trouver, selon le type et l'âge de la machine. Une seule description correspond à une machine donnée. Il peut être utile de contrôler les schémas électriques de votre machine. Vous devez toutefois être capable d'identifier les composants électriques concernés en consultant les étiquettes à l'intérieur des portes des boîtiers électriques de votre machine. Vous utiliserez l'une des deux méthodes de câblage selon le segment de circuit sur W6SYSSG correspondant à votre machine :

1. **Terminaux avec cavaliers**—Retirez le cavalier et connectez les deux conducteurs entrants aux terminaux (bornes) où les cavaliers ont été retirés. Une étiquette a été attachée au cavalier

en usine pour l'identifier comme point de connexion du commutateur de verrouillage de porte.

2. **Circuit à séparer**—Repérez des points de connexion pratiques (ex : une borne sur un commutateur) pour déparer le circuit et connecter les conducteurs entrants. Vous devrez peut-être épisser des fils pour terminer la connexion.

6.3. Test

Une fois le câblage terminé, il est essentiel de tester le système pour s'assurer que :

1. tous les verrouillages de portes fonctionnent correctement ; et
2. tous les composants qui faisaient partie du circuit à trois fils de la machine avant les verrous des portes ont été ajoutés pour que tout continue à fonctionner correctement. L'objectif est de s'assurer que les fils ajoutés ne contournent pas par erreur les composants existants.

6.3.1. Test des verrous de portes

1. Fermez toutes les portes.
2. Restaurez l'alimentation de toutes les machines verrouillées.
3. **Pour chaque porte :**
 - a. Démarrez toutes les machines verrouillées (Ⓢ) et placez en mode *Manuel* (toutes les machines au ralenti en manuel).
 - b. Ouvrez la porte et vérifiez que toutes les machines verrouillées s'arrêtent (comme indiqué par leurs alarmes opérateur individuelles).
 - c. Fermez la porte afin de pouvoir tester la porte suivante.

6.3.2. Test des composants du circuit à trois fils sur chaque machine verrouillée

—Généralement, cela inclut les composants indiqués dans le [Tableau 1](#).

Tableau 1: Composants typiques du circuit à trois fils

Composant	Présent sur		
	Navette	Presse	Extracteur centrifuge
Bouton-poussoir Stop (0) sur la panneau de commande	✓	✓	✓
Commutateur(s) d'arrêt d'urgence (bouton-poussoir à verrouillage)	✓	✓	✓
Porte d'accès levée manuellement (généralement deux par machine)		✓	
Panneau d'accès retiré manuellement (généralement deux par machine)			✓
Cordon de traction (certaines navettes)	✓		
Plaque de poussée (généralement deux par machine)	✓		

Testez chaque machine verrouillée de la manière suivante :

1. Démarrez la machine et placez-la en mode *Manuel* (machine au ralenti en manuel).
2. Pour chaque composant du circuit à trois fils sur la machine :
 - a. Actionnez le composant (ex : appuyez sur le bouton Stop) et vérifiez que la machine s'arrête (comme indiqué par l'alarme opérateur).

- b. Si nécessaire, annulez l'actionnement du composant. Par exemple, relâchez un commutateur d'arrêt d'urgence ou fermez une porte d'accès, afin de pouvoir tester le composant suivant.

— Fin BISUI02 —